

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-001	Outro	Interface sistema urbano ↔ edifício	Ausência de conexão acessível contínua até o acesso principal	NBR 9050:2020, 6.1.1.1	Não atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-002	Piso Tátil	Rebaixo de meio-fio – bolsão central	Ausência de piso tátil de alerta na transição calçada ↔ pista	NBR 16537:2024, 6.4.3	Não atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-003	Piso Tátil	Área sob a marquise – porta principal	Piso tátil direcional interrompido antes da porta	NBR 16537:2024, 7.5.1 / 7.2	Não atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-004	Corrimão	Rampa externa – bolsão sul	Ausência de corrimãos	NBR 9050:2020, item 6.9.1 / 6.9.3	Não atendimento	Compromete corrimão	Múltiplas	-
NC-005	Piso Tátil	Rampa externa – bolsão sul	Ausência de piso tátil de alerta no início da rampa	NBR 16537:2024, 6.4.4	Não atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-006	Piso Tátil	Fachada posterior – sistema do edifício	Descontinuidade e degradação do piso tátil direcional	NBR 16537:2024, item 7.2	Atendimento parcial	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-007	Piso Tátil	Bolsão central – vagas reservadas	Ausência de piso tátil de alerta em rampas e rebaixos	NBR 16537:2024, itens 6.4.3 e 6.4.4	Não atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 3
NC-009	Outro	Bolsão sul – vagas PCD	Sinalização horizontal desgastada e ausência de sinalização vertical	NBR 9050:2020, item 6.12	Atendimento parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-010	Outro	Balcão de atendimento – recepção	Espaço livre inferior insuficiente para aproximação frontal de cadeirante	NBR 9050:2020, 9.2.1 e 9.2.2/ Anexo B item B.4/ 5.4.2	Não atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-012	Circulação	Pavimento térreo – Ala Sul	Estrangulamento pontual de 1,09 m em corredor	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.1.1 e 6.11.1	Atendimento parcial	Compromete circulação	Física/Mobilidade	Indicador 8
NC-013	Outro	Pavimentos 6º ao 9º – Ala Norte	Acessos a sanitários com larguras entre 0,79 m e 0,81 m	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.2	Não Atendido	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-014	Corrimão	Escada Ala Sul – Térreo ↔ Pavimentos Superiores	Corrimãos existentes com altura fora do intervalo normativo e sem atendimento integral aos parâmetros de seção, continuidade e prolongamentos	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3	Atendimento parcial	Compromete corrimão	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-015	Sinalização Visual	Escada Ala Sul – Térreo ↔ Pavimentos Superiores	Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2	Não atendimento	Compromete sinalização visual	Visual	Indicador 11
NC-016	Piso Tátil	Escada Ala Sul – Térreo ↔ Pavimentos Superiores	Piso tátil de alerta implantado com afastamentos em desacordo com os parâmetros normativos	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2.	Atendimento parcial	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-017	Identificação de Pavimento	Escada Ala Sul – Térreo ↔ Pavimentos Superiores	Ausência de identificação visual do pavimento associada à escada	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3	Atendimento Parcial	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11
NC-018	Corrimão	Escada Central – Térreo ↔ Pavimentos Superiores	Corrimãos existentes com altura fora do intervalo normativo e sem atendimento integral aos parâmetros de seção, continuidade e prolongamentos	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3	Atendimento parcial	Compromete corrimão	Múltiplas	-
NC-019	Sinalização Visual	Escada Central – Térreo ↔ Pavimentos Superiores	Inexistência ou deterioração da sinalização visual contrastante nos degraus	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2	Não atendimento	Compromete sinalização visual	Visual	Indicador 11
NC-020	Piso Tátil	Escada Central – Térreo ↔ Pavimentos Superiores	Piso tátil de alerta implantado com afastamentos em desacordo com os parâmetros normativos	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2	Atendimento parcial	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-021	Identificação de Pavimento	Escada Central – Térreo ↔ Pavimentos Superiores	Ausência de identificação visual do pavimento associada à escada	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3	Atendimento Parcial	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11
NC-022	Corrimão	Escadas de Emergência – Alas Sul e Norte	Corrimãos existentes com altura fora do intervalo normativo e sem atendimento integral aos parâmetros de seção, continuidade e prolongamentos	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3	Atendimento parcial	Compromete corrimão	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-023	Sinalização Visual	Escadas de Emergência – Alas Sul e Norte	Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2	Não atendimento	Compromete sinalização visual	Visual	Indicador 11
NC-024	Piso Tátil	Escadas de Emergência – Alas Sul e Norte	Inexistência de piso tátil de alerta no início e no término das escadas	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2	Não atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-025	Identificação de Pavimento	Escadas de Emergência – Alas Sul e Norte	Ausência de identificação visual do pavimento junto às portas corta-fogo	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3	Atendimento Parcial	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11
NC-026	Escada	Escadas de Emergência – Alas Sul e Norte	Inexistência de sinalização de área de resgate destinada a pessoas em cadeira de rodas	ABNT NBR 9050:2020 c/c ABNT NBR 13434	Atendimento Parcial	Compromete escada	Múltiplas	Indicador 12
NC-027	Corrimão	Escada interna – Térreo ↔ Subsolo – Ala Sul	Corrimão instalado em apenas um dos lados, em altura única e sem atendimento integral aos parâmetros de seção, continuidade e prolongamentos	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3	Atendimento parcial	Compromete corrimão	Múltiplas	-
NC-028	Sinalização Visual	Escada interna – Térreo ↔ Subsolo – Ala Sul	Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2	Não atendimento	Compromete sinalização visual	Visual	Indicador 11
NC-029	Piso Tátil	Escada interna – Térreo ↔ Subsolo – Ala Sul	Inexistência de piso tátil de alerta no início e no término da escada	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2	Não atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-030	Identificação de Pavimento	Escada interna – Térreo ↔ Subsolo – Ala Sul	Ausência de identificação visual do pavimento associada à escada	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3	Atendimento Parcial	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11
NC-031	Corrimão	Escadas laterais da rampa central – Subsolo	Corrimãos existentes com altura fora do intervalo normativo e sem atendimento integral aos parâmetros de seção, continuidade e prolongamentos	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3	Atendimento parcial	Compromete corrimão	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-032	Sinalização Visual	Escadas laterais da rampa central – Subsolo	Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2	Não atendimento	Compromete sinalização visual	Visual	Indicador 11
NC-033	Piso Tátil	Escadas laterais da rampa central – Subsolo	Inexistência de piso tátil de alerta no início e no término das escadas	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2	Não atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-034	Identificação de Pavimento	Escadas laterais da rampa central – Subsolo	Ausência de identificação visual do pavimento associada às escadas	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3	Atendimento Parcial	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11
NC-035	Corrimão	Escada curta 1 – Subsolo	Inexistência de corrimãos	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3	Não atendimento	Compromete corrimão	Múltiplas	-
NC-036	Sinalização Visual	Escada curta 1 – Subsolo	Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2	Não atendimento	Compromete sinalização visual	Visual	Indicador 11
NC-037	Piso Tátil	Escada curta 1 – Subsolo	Inexistência de piso tátil de alerta no início e no término da escada	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2	Não atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-038	Identificação de Pavimento	Escada curta 1 – Subsolo	Ausência de identificação visual do pavimento	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3	Atendimento Parcial	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11
NC-039	Corrimão	Escada curta 2 – Subsolo	Inexistência de corrimãos	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3	Não atendimento	Compromete corrimão	Múltiplas	-
NC-040	Sinalização Visual	Escada curta 2 – Subsolo	Ausência de sinalização visual contrastante nos degraus	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2	Não atendimento	Compromete sinalização visual	Visual	Indicador 11
NC-041	Piso Tátil	Escada curta 2 – Subsolo	Inexistência de piso tátil de alerta no início e no término da escada	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.2	Não atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-042	Identificação de Pavimento	Escada curta 2 – Subsolo	Ausência de identificação visual do pavimento no patamar de acesso aos elevadores	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3	Atendimento Parcial	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-043	Rampa	Rampa central – Subsolo ↔ Patamar intermediário	Inclinação longitudinal superior aos limites normativos	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.6.1 e 6.6.2	Não Atendimento	Compromete rampa	Física/Mobilidade	-
NC-044	Corrimão	Rampa central – Subsolo ↔ Patamar intermediário	Corrimãos sem prolongamentos horizontais no início e no término	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2	Atendimento Parcial	Compromete corrimão	Múltiplas	-
NC-045	Piso Tátil	Rampa central – Subsolo ↔ Patamar intermediário	Ausência de piso tátil de alerta no início e no término	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4	Não Atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-046	Identificação de Pavimento	Rampa central – Patamar intermediário	Ausência de identificação visual de pavimento	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3	Não Atendimento	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11
NC-047	Rampa	Rampa de acesso ao elevador – Patamar intermediário ↔ Elevador	Inclinação longitudinal superior aos limites normativos	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.6.1 e 6.6.2	Atendimento Parcial	Compromete rampa	Física/Mobilidade	-
NC-048	Corrimão	Rampa de acesso ao elevador – Subsolo	Existência de corrimão em apenas um dos lados	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.7.1 e 6.7.2	Atendimento Parcial	Compromete corrimão	Múltiplas	-
NC-049	Corrimão	Rampa de acesso ao elevador – Subsolo	Corrimão sem atendimento aos parâmetros de continuidade e prolongamentos	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3	Atendimento Parcial	Compromete corrimão	Múltiplas	-
NC-050	Piso Tátil	Rampa de acesso ao elevador – Subsolo	Ausência de piso tátil de alerta no início e no término	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4	Não Atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-051	Identificação de Pavimento	Rampa de acesso ao elevador – Patamar do elevador	Ausência de identificação visual de pavimento	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.3	Atendimento Parcial	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11
NC-052	Elevador	Elevador – Ala Sul	Botoeira externa instalada a aproximadamente 1,30 m do piso acabado, acima do limite máximo acessível.	ABNT NBR 9050:2020, item 6.10.2.2	Não Atendimento	Compromete elevador	Física/Mobilidade	Indicador 7
NC-053	Piso Tátil	Elevador – Ala Sul	Ausência de piso tátil de alerta no acesso ao elevador.	ABNT NBR 16537:2024, item 6.9.1	Não Atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-054	Identificação de Pavimento	Elevador – Ala Sul	Ausência de identificação visual e tátil do pavimento atendido pelo elevador.	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.5.2	Atendimento Parcial	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11
NC-055	Elevador	Elevador – Ala Sul	Sistema de comunicação sonora com informação limitada ou insuficiente para orientação de pessoas com deficiência visual.	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.10.2.2 e 6.10.2.3; ABNT NM 313	Atendimento Parcial	Compromete elevador	Física/Mobilidade, Auditiva, Cognitiva	Indicador 7
NC-056	Elevador	Elevadores Centrais (6 unidades)	Botoeiras externas instaladas a aproximadamente 1,30 m do piso acabado, acima do limite máximo acessível.	ABNT NBR 9050:2020, item 6.10.2.2	Não Atendimento	Compromete elevador	Física/Mobilidade	Indicador 7
NC-057	Piso Tátil	Elevadores Centrais (6 unidades)	Ausência de piso tátil de alerta no acesso aos elevadores centrais.	ABNT NBR 16537:2024, item 6.9.1	Não Atendimento	Compromete piso tátil	Visual	Indicador 10
NC-058	Identificação de Pavimento	Elevadores Centrais (6 unidades)	Ausência de identificação visual e tátil do pavimento atendido pelos elevadores.	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.5.2	Atendimento Parcial	Compromete identificação de pavimento	Visual	Indicador 11
NC-059	Elevador	Elevadores Centrais (6 unidades)	Sistema de comunicação sonora restrito, sem garantir orientação adequada a pessoas com deficiência visual.	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.10.2.2 e 6.10.2.3; ABNT NM 313	Atendimento Parcial	Compromete elevador	Física/Mobilidade, Auditiva, Cognitiva	Indicador 7
NC-060	Rampa	Refeitório – 6º pavimento (Ala Sul)	Presença de soleira elevada, vencida por rampa improvisada, sem atendimento aos parâmetros normativos para rampas acessíveis, configurando barreira ao acesso autônomo	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.1.1.1 e 6.6	Não Atendimento	Compromete rampa	Física/Mobilidade	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-061	Elevador	Hall dos elevadores – 6º pavimento	Balcão de atendimento sem segmento acessível, com altura incompatível e sem garantia de aproximação frontal por pessoa em cadeira de rodas	ABNT NBR 9050:2020, item 9.2.1.4	Atendimento Parcial	Compromete elevador	Física/Mobilidade	Indicador 7
NC-062	Elevador	Hall dos elevadores – 7º pavimento	Balcão de atendimento sem segmento acessível, com altura incompatível e sem garantia de aproximação frontal por pessoa em cadeira de rodas	ABNT NBR 9050:2020, item 9.2.1.4	Atendimento Parcial	Compromete elevador	Física/Mobilidade	Indicador 7
NC-063	Elevador	Hall dos elevadores – 8º pavimento	Balcão de atendimento sem segmento acessível, com altura incompatível e sem garantia de aproximação frontal por pessoa em cadeira de rodas	ABNT NBR 9050:2020, item 9.2.1.4	Atendimento Parcial	Compromete elevador	Física/Mobilidade	Indicador 7
NC-064	Elevador	Hall dos elevadores – 9º pavimento	Balcão de atendimento sem segmento acessível, com altura incompatível e sem garantia de aproximação frontal por pessoa em cadeira de rodas	ABNT NBR 9050:2020, item 9.2.1.4	Atendimento Parcial	Compromete elevador	Física/Mobilidade	Indicador 7
NC-065	Sanitário	Térreo — Ala Sul — Banheiro Masculino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-066	Sanitário	Térreo — Ala Sul — Banheiro Masculino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima para manobra e transferência.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-067	Sanitário	Térreo — Ala Sul — Banheiro Masculino	Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-068	Sanitário	Térreo — Ala Sul — Banheiro Feminino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-069	Sanitário	Térreo — Ala Sul — Banheiro Feminino	Dimensões internas das cabines limitadas, sem área livre mínima para manobra e transferência.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-070	Sanitário	Térreo — Ala Norte — Banheiro Masculino	Portas das cabines com vão livre inferior ao recomendado e abertura para o interior.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-071	Sanitário	Térreo — Ala Norte — Banheiro Masculino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima para aproximação.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-072	Sanitário	Térreo — Ala Norte — Banheiro Masculino	Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-073	Sanitário	Térreo — Ala Norte — Banheiro Feminino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-074	Sanitário	Térreo — Ala Norte — Banheiro Feminino	Dimensões internas das cabines limitadas, sem área livre mínima para manobra.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-075	Sanitário	6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Presença de soleira com desnível aproximado de 3 cm no acesso ao sanitário.	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-076	Sanitário	6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-077	Sanitário	6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-078	Sanitário	6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-079	Sanitário	6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino	Presença de soleira com desnível aproximado de 3 cm no acesso ao sanitário.	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-080	Sanitário	6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-081	Sanitário	6º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-082	Sanitário	6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Presença de soleira com desnível aproximado de 5 cm no acesso ao sanitário.	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-083	Sanitário	6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-084	Sanitário	6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-085	Sanitário	6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-086	Sanitário	6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino	Presença de soleira com desnível aproximado de 5 cm no acesso ao sanitário.	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-087	Sanitário	6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m e abertura para o interior da cabine.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-088	Sanitário	6º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-089	Sanitário	7º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-090	Sanitário	7º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-091	Sanitário	7º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-092	Sanitário	7º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-093	Sanitário	7º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-094	Sanitário	7º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-095	Sanitário	7º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-096	Sanitário	7º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-097	Sanitário	7º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-098	Sanitário	7º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-099	Sanitário	8º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-100	Sanitário	8º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-101	Sanitário	8º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-102	Sanitário	8º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-103	Sanitário	8º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-104	Sanitário	8º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-105	Sanitário	8º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-106	Sanitário	8º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-107	Sanitário	8º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-108	Sanitário	8º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-109	Sanitário	9º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-110	Sanitário	9º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-111	Sanitário	9º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Masculino	Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-112	Sanitário	9º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-113	Sanitário	9º Pavimento — Ala Sul — Banheiro Feminino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-114	Sanitário	9º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-115	Sanitário	9º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Feminino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-116	Sanitário	9º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Portas dos boxes com vão livre aproximado de 0,60 m, com abertura para o exterior da cabine (recomendação atendida).	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-117	Sanitário	9º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Dimensões internas das cabines reduzidas, sem área livre mínima de 0,60 m de diâmetro.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-118	Sanitário	9º Pavimento — Ala Norte — Banheiro Masculino	Inexistência de mictório acessível com barras de apoio e aproximação frontal.	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Compromete sanitário	Múltiplas	-
NC-119	Circulação	Térreo — Ala Norte	Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação, manobra e transferência	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.7.1	Não Atendimento	Compromete circulação	Física/Mobilidade	Indicador 8
NC-120	Outro	Térreo — Ala Norte	Lavatório instalado no interior do boxe em desacordo com os parâmetros normativos	ABNT NBR 9050:2020, item 7.5, alíneas d e e	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-121	Outro	Térreo — Ala Norte	Barras de apoio da bacia implantadas em desacordo com os parâmetros normativos	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-122	Outro	Térreo — Ala Norte	Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual	ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11.2	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-123	Outro	Térreo — Ala Norte	Válvula de descarga instalada fora da altura normativa	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3.1	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-124	Porta	Térreo — Ala Norte	Porta do boxe sem puxador horizontal no lado oposto ao de abertura	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.11.2.7 e 7.11.5	Não Atendimento	Compromete porta	Física/Mobilidade	-
NC-125	Outro	Térreo — Ala Norte	Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-126	Circulação	Térreo — Ala Norte	Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação, manobra e transferência	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.7.1	Não Atendimento	Compromete circulação	Física/Mobilidade	Indicador 8
NC-127	Outro	Térreo — Ala Norte	Lavatório instalado no interior do boxe em desacordo com os parâmetros normativos	ABNT NBR 9050:2020, item 7.5, alíneas d e e	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-128	Outro	Térreo — Ala Norte	Barras de apoio da bacia implantadas em desacordo com os parâmetros normativos	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-129	Outro	Térreo — Ala Norte	Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual	ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11.2	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-130	Outro	Térreo — Ala Norte	Válvula de descarga instalada fora da altura normativa	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3.1	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-131	Porta	Térreo — Ala Norte	Porta do boxe sem puxador horizontal no lado oposto ao de abertura	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.11.2.7 e 7.11.5	Não Atendimento	Compromete porta	Física/Mobilidade	-
NC-132	Outro	Térreo — Ala Norte	Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-133	Circulação	Térreo — Ala Sul	Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação, manobra e transferência	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.7.1	Não Atendimento	Compromete circulação	Física/Mobilidade	Indicador 8

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-134	Outro	Térreo — Ala Sul	Ausência de lavatório acessível no interior do boxe sanitário	ABNT NBR 9050:2020, item 7.5, alíneas d e e	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-135	Outro	Térreo — Ala Sul	Barras de apoio da bacia implantadas em desacordo com os parâmetros normativos	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-136	Outro	Térreo — Ala Sul	Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual	ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11.2	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-137	Outro	Térreo — Ala Sul	Válvula de descarga instalada fora da altura normativa	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3.1	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-138	Porta	Térreo — Ala Sul	Porta do boxe sem puxador horizontal no lado oposto ao sentido de abertura	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.11.2.7 e 7.11.5	Não Atendimento	Compromete porta	Física/Mobilidade	-
NC-139	Outro	Térreo — Ala Sul	Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-140	Circulação	Térreo — Ala Sul	Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação, manobra e transferência	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.7.1	Não Atendimento	Compromete circulação	Física/Mobilidade	Indicador 8
NC-141	Outro	Térreo — Ala Sul	Ausência de lavatório acessível no interior do boxe sanitário	ABNT NBR 9050:2020, item 7.5, alíneas d e e	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-142	Outro	Térreo — Ala Sul	Barras de apoio da bacia implantadas em desacordo com os parâmetros normativos	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-143	Outro	Térreo — Ala Sul	Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual	ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11.2	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-144	Outro	Térreo — Ala Sul	Válvula de descarga instalada fora da altura normativa	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3.1	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-145	Porta	Térreo — Ala Sul	Porta do boxe sem puxador horizontal no lado oposto ao sentido de abertura	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.11.2.7 e 7.11.5	Não Atendimento	Compromete porta	Física/Mobilidade	-
NC-146	Outro	Térreo — Ala Sul	Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-147	Circulação	6º Pavimento — Ala Sul	Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação e manobra	ABNT NBR 9050:2020, item 7.5	Não Atendimento	Compromete circulação	Física/Mobilidade	Indicador 8
NC-148	Outro	6º Pavimento — Ala Sul	Altura da bacia sanitária inferior à faixa normativa	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.2.1	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-149	Outro	6º Pavimento — Ala Sul	Conjunto de barras de apoio da bacia implantado de forma incompleta	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-150	Outro	6º Pavimento — Ala Sul	Lavatório instalado em desacordo com parâmetros normativos	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.8.1	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-151	Outro	6º Pavimento — Ala Sul	Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual	ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-152	Outro	6º Pavimento — Ala Sul	Válvula de descarga fora da altura máxima admissível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-153	Outro	6º Pavimento — Ala Sul	Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-154	Circulação	7º Pavimento — Ala Sul	Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação e manobra	ABNT NBR 9050:2020, item 7.5	Não Atendimento	Compromete circulação	Física/Mobilidade	Indicador 8
NC-155	Outro	7º Pavimento — Ala Sul	Altura da bacia sanitária inferior à faixa normativa	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.2.1	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-156	Outro	7º Pavimento — Ala Sul	Conjunto de barras de apoio da bacia implantado de forma incompleta	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-157	Outro	7º Pavimento — Ala Sul	Lavatório instalado em desacordo com parâmetros normativos	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.8.1	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-158	Outro	7º Pavimento — Ala Sul	Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual	ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-159	Outro	7º Pavimento — Ala Sul	Válvula de descarga fora da altura máxima admissível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-160	Outro	7º Pavimento — Ala Sul	Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-161	Circulação	8º Pavimento — Ala Sul	Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação e manobra	ABNT NBR 9050:2020, item 7.5	Não Atendimento	Compromete circulação	Física/Mobilidade	Indicador 8
NC-162	Outro	8º Pavimento — Ala Sul	Altura da bacia sanitária inferior à faixa normativa	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.2.1	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-163	Outro	8º Pavimento — Ala Sul	Conjunto de barras de apoio da bacia implantado de forma incompleta	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-164	Outro	8º Pavimento — Ala Sul	Lavatório instalado em desacordo com parâmetros normativos	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.8.1	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-165	Outro	8º Pavimento — Ala Sul	Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual	ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-166	Outro	8º Pavimento — Ala Sul	Válvula de descarga fora da altura máxima admissível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-167	Outro	8º Pavimento — Ala Sul	Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-168	Circulação	9º Pavimento — Ala Sul	Configuração espacial não garante áreas mínimas de circulação e manobra	ABNT NBR 9050:2020, item 7.5	Não Atendimento	Compromete circulação	Física/Mobilidade	Indicador 8
NC-169	Outro	9º Pavimento — Ala Sul	Altura da bacia sanitária inferior à faixa normativa	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.2.1	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-170	Outro	9º Pavimento — Ala Sul	Conjunto de barras de apoio da bacia implantado de forma incompleta	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.7.2.2 e 7.7.2.3	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-171	Outro	9º Pavimento — Ala Sul	Lavatório instalado em desacordo com parâmetros normativos	ABNT NBR 9050:2020, itens 7.5 e 7.8.1	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-172	Outro	9º Pavimento — Ala Sul	Acessórios sanitários fora da faixa de alcance manual	ABNT NBR 9050:2020, itens 4.6 e 7.11	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-173	Outro	9º Pavimento — Ala Sul	Válvula de descarga fora da altura máxima admissível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.3	Atendimento Parcial	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-174	Outro	9º Pavimento — Ala Sul	Ausência de dispositivo de alarme ou chamada de emergência	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.2.4	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-175	Estacionamento	Garagem — Bloco E	Inexistência de vagas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no estacionamento da edificação.	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.4.3, 6.4.3.1 e 6.4.3.2; Lei Federal nº 13.146/2015, art. 47	Não Atendimento	Compromete estacionamento	Física/Mobilidade	Indicador 1
NC-176	Estacionamento	Garagem — Bloco E	Inexistência de vagas reservadas para idosos no estacionamento de uso coletivo.	Lei Federal nº 10.741/2003, art. 41; ABNT NBR 9050:2020, item 6.4.2	Não Atendimento	Compromete estacionamento	Física/Mobilidade	Indicador 2
NC-177	Outro	Garagem — Bloco E	Ausência de rota acessível identificável e contínua conectando o estacionamento aos acessos da edificação, com percurso compartilhado com o tráfego de veículos.	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.1, 6.1.1, 6.1.2 e 6.2; Lei Federal nº 13.146/2015, art. 55	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-

MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES
LAUDO DE ACESSIBILIDADE - BLOCO E
Esplanada dos Ministérios | Brasília-DF

Código	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência	Indicador Portaria
NC-178	Outro	Garagem — Bloco E	Ausência de rota acessível contínua, identificável e segura desde o estacionamento até os acessos internos da edificação, considerando a inexistência de segregação entre pedestres e veículos.	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.1, 6.1.1, 6.1.2 e 6.2	Não Atendimento	Compromete outro	Múltiplas	-
NC-179	Estacionamento	Garagem — Bloco E	Ausência de sinalização horizontal e vertical relacionada às vagas reservadas e à orientação do percurso acessível no estacionamento.	ABNT NBR 9050:2020, itens 5.2, 5.3.1 e 5.3.2	Não Atendimento	Compromete estacionamento	Física/Mobilidade, Cognitiva	Indicador 1