

LAUDO TÉCNICO DE ACESSIBILIDADE
EDIFÍCIO CELSO FURTADO
ANEXO A - MATRIZ GERAL DE NÃO CONFORMIDADES

Código da NC	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência Afetada	Indicador Portaria 45/2024
NC-001	Outro	Área pública adjacente	Pavimentação deteriorada com irregularidades e descontinuidades nas calçadas <i>externas</i>	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.2	Não Atendimento	A definir - requer análise específica	Múltiplas	IND-04
NC-002	Outro	Área pública adjacente	Ausência de faixa de travessia de pedestres nos rebaixos de meio-fio	ABNT NBR 9050:2020, item 6.12.7	Atendimento Parcial	A definir - requer análise específica	Múltiplas	IND-03
NC-003	Outro	Área pública adjacente	Tampa de visita sobre plano inclinado no rebaixos de meio-fio	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.6	Não Atendimento	A definir - requer análise específica	Múltiplas	IND-03
NC-004	Rampa	Área pública adjacente	Piso em blocos intertravados (superfície trepidante) na rampa externa	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.2	Atendimento Parcial	Alto - impede acesso autônomo entre níveis	Física/Mobilidade	IND-04
NC-005	Rampa	Área pública adjacente	Corrimãos sem altura, continuidade e prolongamentos adequados na rampa <i>externa</i>	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.6.2.6 e 6.9.3	Não Atendimento	Alto - impede acesso autônomo entre níveis	Física/Mobilidade	IND-04
NC-006	Rampa	Área pública adjacente	Descontinuidade funcional do percurso acessível na rampa externa	ABNT NBR 9050:2020, item 6.1.1	Não Atendimento	Alto - impede acesso autônomo entre níveis	Física/Mobilidade	IND-04
NC-007	Escada	Área Externa	Ausência de sinalização visual de contraste e piso tátil de alerta na escada <i>externa</i>	ABNT NBR 9050:2020, 6.8.4 e ABNT NBR 16537:2024, 6.4.1	Não Atendimento	Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro	Física/Mobilidade	-
NC-008	Escada	Área Externa	Corrimãos laterais em altura única na escada externa	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2	Não Atendimento	Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro	Física/Mobilidade	-
NC-009	Rampa	Área Externa	Ausência de prolongamentos de corrimãos nas rampas laterais	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2	Não Atendimento	Alto - impede acesso autônomo entre níveis	Física/Mobilidade	-
NC-010	Rampa	Área Externa	Alturas de corrimãos fora do padrão nas rampas laterais	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2	Não Atendimento	Alto - impede acesso autônomo entre níveis	Física/Mobilidade	-
NC-011	Rampa	Área Externa	Grelha no eixo do percurso nas rampas laterais	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.5	Atendimento Parcial	Alto - impede acesso autônomo entre níveis	Física/Mobilidade	-
NC-012	Porta	Área Externa	Grelha/ralo na zona de aproximação no patamar anterior às portas	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.5	Atendimento Parcial	Médio - dificulta ou impede acesso a ambientes	Física/Mobilidade	IND-11
NC-013	Estacionamento	Área Externa	Quantitativo insuficiente de vagas para idosos (apenas 1 em 26) no <i>estacionamento externo</i>	ABNT NBR 9050:2020, item 6.14.3 / Legislação aplicável às edificações públicas federais	Não Atendimento	Médio - dificulta acesso ao edifício	Física/Mobilidade	IND-02
NC-014	Outro	Pavimento Pilotis — Recepção	Ausência de referências edificadas contínuas (linha-guia natural) no hall de <i>recepção</i>	ABNT NBR 9050:2020, item 5.2.8.1.5	Não Atendimento	A definir - requer análise específica	Múltiplas	IND-06
NC-015	Piso Tátil	Pavimento Pilotis	Ausência de sinalização tátil direcional no percurso interno da recepção	NBR 9050: 5.4.6; NBR 16537: 7.3.2	Não Atendimento	Alto - impede orientação e mobilidade de pessoas com deficiência <i>visual</i>	Visual	IND-10
NC-016	Outro	Pavimento Pilotis	Altura do trecho rebaixado do balcão incompatível (0,57 m) no balcão de <i>atendimento</i>	ABNT NBR 9050:2020, itens 9.2.1 e 9.3.1	Não Atendimento	A definir - requer análise específica	Múltiplas	IND-06
NC-017	Outro	Pavimento Pilotis	Recuo inferior do balcão (0,41 m) e altura do tampo comprometem aproximação <i>frontal no balcão de atendimento</i>	ABNT NBR 9050:2020, item 9.3.1	Atendimento Parcial	A definir - requer análise específica	Múltiplas	IND-06
NC-018	Outro	Pavimento Pilotis	Ausência de sinalização indicativa do balcão de atendimento acessível no balcão <i>de atendimento</i>	ABNT NBR 9050:2020, item 5.3.2.2	Atendimento Parcial	A definir - requer análise específica	Múltiplas	IND-06
NC-019	Sinalização Visual	Pavimento Pilotis	Ausência de sinalização visual específica de acessibilidade na recepção	ABNT NBR 9050:2020, item 5.3.2.2	Atendimento Parcial	Médio - dificulta orientação espacial	Visual, Intelectual	IND-12
NC-020	Circulação	Pavimento Pilotis	Estrangulamento pontual de 0,87 m causado por pilar estrutural no corredor de <i>acesso ao co-working/lounge</i>	ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.1	Não Atendimento	Alto - impede ou dificulta deslocamento	Física/Mobilidade, Visual	IND-05
NC-021	Escada	Escada de acesso ao Auditório – Pilotis	Corrimãos existentes em configuração não conforme, com instalação em apenas uma altura, sem atendimento aos requisitos de dupla altura, continuidade e <i>prolongamento exigidos para escadas de uso coletivo</i>	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.9.3.2, 6.9.3.3 e 6.9.3.4	Não Atendimento	Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro	Física/Mobilidade	IND-06
NC-022	Escada	Escada de acesso ao Auditório – Pilotis	Ausência de sinalização visual contrastante nas bordas dos pisos (bocel) e nos <i>espelhos dos degraus</i>	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2	Não Atendimento	Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro	Física/Mobilidade	-
NC-023	Escada	Escada de acesso ao Auditório – Pilotis	Ausência de piso tátil de alerta no início do primeiro lance, no patamar intermediário de mudança de direção e no término da escada	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.1 e Tabela 5, em consonância com a ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.6	Não Atendimento	Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro	Física/Mobilidade	-
NC-024	Escada	Escadas de emergência (todos os pavimentos)	Corrimão fora dos intervalos normativos	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2	Não Atendimento	Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro	Física/Mobilidade	-
NC-025	Escada	Escadas de emergência (todos os pavimentos)	Ausência de sinalização visual nos degraus	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.4.2	Não Atendimento	Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro	Física/Mobilidade	-
NC-026	Escada	Escadas de emergência (todos os pavimentos)	Ausência de piso tátil de alerta no início e término dos lances	ABNT NBR 16537:2024, item 6.4.1	Não Atendimento	Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro	Física/Mobilidade	-
NC-027	Escada	Escadas de emergência (todos os pavimentos)	Ausência de área de resgate sinalizada	BNT NBR 9050:2020, itens 6.4.1.3 e 6.4.2	Não Atendimento	Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro	Física/Mobilidade	-
NC-028	Elevador	Elevadores (todos os pavimentos)	Ausência de piso tátil de alerta junto às portas	ABNT NBR 16537:2024, item 6.9.1	Não Atendimento	Alto - impede acesso vertical autônomo	Física/Mobilidade	IND-07
NC-029	Elevador	Elevadores (todos os pavimentos)	Ausência de sinalização tátil nos batentes laterais	ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.5.2	Não Atendimento	Alto - impede acesso vertical autônomo	Física/Mobilidade	IND-07
NC-030	Outro	Auditório	Ausência de sinalização no piso para espaços reservados a cadeirante	ABNT NBR 9050:2020, item 5.5.2.2	Atendimento Parcial	A definir - requer análise específica	Múltiplas	-
NC-031	Escada	Auditório	Ausência de corrimãos na escada	ABNT NBR 9050:2020, item 6.9.3.2	Não Atendimento	Alto - risco de acidentes e impossibilita acesso seguro	Física/Mobilidade	-
NC-032	Outro	Auditório	Ausência de sinalização específica de desnível no palco	ABNT NBR 16537:2024, item 6.7	Não Atendimento	A definir - requer análise específica	Múltiplas	-
NC-033	Rampa	Auditório	Inclinação de 15,38% sem corrimão e piso tátil de alerta na rampa de acesso ao <i>palco</i>	ABNT NBR 9050:2020, item 6.6.2	Não Atendimento	Alto - impede acesso autônomo entre níveis	Física/Mobilidade	-
NC-034	Outro	Refeitório	Ausência de mesa adaptada para P.C.R., com altura e vãos mínimos exigidos	ABNT NBR 9050:2020, itens 10.8.1 e 9.3.2	Não Atendimento	A definir - requer análise específica	Múltiplas	-
NC-035	Outro	Coworking	Ausência de mesa acessível adaptada (altura entre 0,75 m e 0,85 m; altura livre $\geq$ 0,73 m; profundidade livre $\geq$ 0,50 m)	ABNT NBR 9050:2020, item 9.3.1 e Figura 135	Não Atendimento	A definir - requer análise específica	Múltiplas	-
NC-036	Outro	Coworking	Ausência de sinalização que identifique mesa acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 5.3.2.2	Não Atendimento	A definir - requer análise específica	Múltiplas	-
NC-037	Sanitário	Sanitário Masculino – Térreo	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.1.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-038	Sanitário	Sanitário Masculino – Térreo	Portas dos boxes com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-039	Sanitário	Sanitário Masculino – Térreo	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-040	Sanitário	Sanitário Masculino – Térreo	Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos <i>miotórios</i>	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-041	Sanitário	Sanitário Feminino – Térreo	Estrangulamento transversal com largura mínima de 0,70 m	ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09

LAUDO TÉCNICO DE ACESSIBILIDADE
EDIFÍCIO CELSO FURTADO
ANEXO A - MATRIZ GERAL DE NÃO CONFORMIDADES

Código da NC	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência Afetada	Indicador Portaria 45/2024
NC-042	Sanitário	Sanitário Feminino – Térreo	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-043	Sanitário	Sanitário Feminino – Térreo	Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-044	Sanitário	Boxes sanitários	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes sanitários	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-045	Sanitário	Sanitário Masculino – Apoio ao Auditório – Térreo	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-046	Sanitário	Sanitário Masculino – Apoio ao Auditório – Térreo	Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-047	Sanitário	Sanitário Masculino – Apoio ao Auditório – Térreo	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-048	Sanitário	Sanitário Masculino – Apoio ao Auditório – Térreo	Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictórios	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-049	Sanitário	Sanitário Feminino – Apoio ao Auditório – Térreo	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-050	Sanitário	Sanitário Feminino – Apoio ao Auditório – Térreo	Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-051	Sanitário	Sanitário Feminino – Apoio ao Auditório – Térreo	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-052	Sanitário	Sanitário Masculino – Pilotis	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-053	Sanitário	Sanitário Masculino – Pilotis	Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-054	Sanitário	Sanitário Masculino – Pilotis	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-055	Sanitário	Sanitário Masculino – Pilotis	Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictórios	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-056	Sanitário	Sanitário Feminino – Pilotis	Desnível na soleira do acesso, com aproximadamente 2 cm, sem tratamento adequado	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-057	Sanitário	Sanitário Feminino – Pilotis	Estrangulamento no acesso com largura mínima de 0,64 m	ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-058	Sanitário	Sanitário Feminino – Pilotis	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-059	Sanitário	Sanitário Feminino – Pilotis	Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-060	Sanitário	Sanitário Feminino – Pilotis	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-061	Sanitário	Sanitário Masculino – 1º Pav.	Desnível na soleira do acesso, com aproximadamente 1 cm, sem tratamento adequado	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-062	Sanitário	Sanitário Masculino – 1º Pav.	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-063	Sanitário	Sanitário Masculino – 1º Pav.	Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-064	Sanitário	Sanitário Masculino – 1º Pav.	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-065	Sanitário	Sanitário Masculino – 1º Pav.	Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictórios	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-066	Sanitário	Sanitário Feminino – 1º Pav.	Estrangulamento no acesso com largura mínima de 0,62 m	BNT NBR 9050:2020, item 6.11.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-067	Sanitário	Sanitário Feminino – 1º Pav.	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-068	Sanitário	Sanitário Feminino – 1º Pav.	Portas com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-069	Sanitário	Sanitário Feminino – 1º Pav.	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-070	Sanitário	Sanitário Masculino – Segundo Pavimento	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-071	Sanitário	Sanitário Masculino – Segundo Pavimento	Portas dos boxes com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-072	Sanitário	Sanitário Masculino – Segundo Pavimento	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-073	Sanitário	Sanitário Masculino – Segundo Pavimento	Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictórios	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-074	Sanitário	Sanitário Feminino – Segundo Pavimento	Desnível aproximado de 2 cm sem tratamento adequado	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-075	Sanitário	Sanitário Feminino – Segundo Pavimento	Estrangulamento no acesso causado pelas divisórias internas com largura mínima de 0,81 m	ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-076	Sanitário	Sanitário Feminino – Segundo Pavimento	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-077	Sanitário	Sanitário Feminino – Segundo Pavimento	Portas dos boxes com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-078	Sanitário	Sanitário Feminino – Segundo Pavimento	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-079	Sanitário	Sanitário Masculino – Terceiro Pavimento	Desnível interno aproximado de 4 cm sem tratamento adequado na soleira da porta de acesso	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4.4	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-080	Sanitário	Sanitário Masculino – Terceiro Pavimento	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09

LAUDO TÉCNICO DE ACESSIBILIDADE
EDIFÍCIO CELSO FURTADO
ANEXO A - MATRIZ GERAL DE NÃO CONFORMIDADES

Código da NC	Elemento/Sistema	Localização	Condição Existente	Referência Normativa	Status	Impacto na Acessibilidade	Tipo de Deficiência Afetada	Indicador Portaria 45/2024
NC-081	Sanitário	Sanitário Masculino – Terceiro Pavimento	Portas dos boxes com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-082	Sanitário	Sanitário Masculino – Terceiro Pavimento	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-083	Sanitário	Sanitário Masculino – Terceiro Pavimento	Ausência de unidade adaptada com barras de apoio e área de aproximação nos mictrórios	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.4	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-084	Sanitário	Sanitário Feminino – Terceiro Pavimento	Desnível interno aproximado de 4 cm sem tratamento adequado na soleira da porta de acesso	ABNT NBR 9050:2020, item 6.3.4.4	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-085	Sanitário	Sanitário Feminino – Terceiro Pavimento	Estrangulamento no acesso causado pelas divisórias internas com largura mínima de 0,88 m	ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-086	Sanitário	Sanitário Feminino – Terceiro Pavimento	Alturas de instalação dos acessórios acima da faixa de alcance acessível	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-087	Sanitário	Sanitário Feminino – Terceiro Pavimento	Portas dos boxes com vão livre de 0,60 m abrindo para o interior	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Atendimento Parcial	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-088	Sanitário	Sanitário Feminino – Terceiro Pavimento	Ausência de área livre mínima de 0,60 m de diâmetro no interior dos boxes	ABNT NBR 9050:2020, item 7.10.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-089	Sanitário	Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos	Ausência de barra de aproximação no lavatório	ABNT NBR 9050:2020, item 7.8 e Figura 114	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-090	Sanitário	Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos	Altura da cuba do lavatório em média a 0,90 m, excedendo o limite máximo	ABNT NBR 9050:2020, item 7.5	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-091	Sanitário	Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos	Alturas elevadas dos acessórios acima da faixa de alcance acessível (média entre 1,20 m e 1,44 m)	ABNT NBR 9050:2020, item 7.11e 7.7.3.1.	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-092	Sanitário	Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos	Posicionamento inadequado das barras de apoio laterais e inclinadas	ABNT NBR 9050:2020, item 7.7.2	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-093	Sanitário	Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos	Ausência de alarme de emergência específico para PCD	ABNT NBR 9050:2020, item 5.6.4.1	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-094	Sanitário	Sanitários Acessíveis PCD – Todos os Pavimentos	Ausência de puxador horizontal na face interna da porta	ABNT NBR 9050:2020, item 6.11.2.7	Não Atendimento	Crítico - impede uso autônomo de instalações sanitárias	Física/Mobilidade	IND-09
NC-095	Estacionamento	Garagem – Subsolos 1 e 2	Ausência de sinalização vertical complementar das vagas reservadas para pessoas com deficiência e pessoas idosas	ABNT NBR 9050:2020, item 6.14.1; Resoluções CONTRAN nº 236/2007 e nº 304/2008 (referência para vias públicas)	Não Atendimento	Médio - dificulta acesso ao edifício	Física/Mobilidade	IND-01
NC-096	Elevador	Garagem – Subsolos 1 e 2	Ausência de rota acessível contínua, sinalizada e segura entre as vagas reservadas e os acessos/elevadores, com circulação de pedestres compartilhada com o tráfego de veículos	ABNT NBR 9050:2020, itens 6.2.4, 6.14.1.2(c) e 6.14.2	Não Atendimento	Alto - impede acesso vertical autônomo	Física/Mobilidade	IND-07