



CONTRATO 57/2016 – INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS (IBRAM)

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E PROJETOS
COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA E SEUS ANEXOS

PRODUTO 1 PROJETO DE RESTAURAÇÃO Etapa 2: Mapeamento de Danos

Anexo III Relatório Fotográfico do Mapeamento de Danos

Abril/2017



Sumário

Pórtico.....	pg. 02
Muro Platô.....	pg. 08
Pisos Externos.....	pg. 17
Casarão Fachadas.....	pg. 40
Casarão Interior.....	pg. 57
Antiga Senzala.....	pg. 87




PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Pórtico

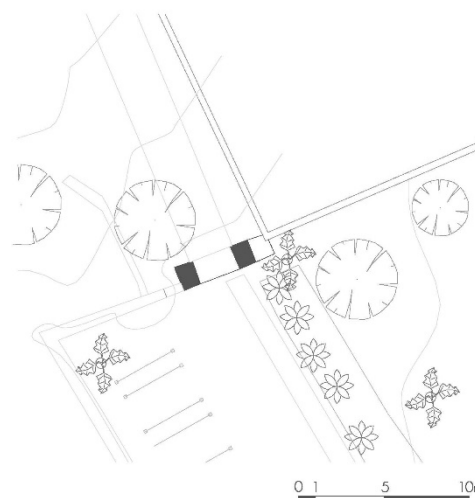

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Pórtico



P1030581

P1030581


Aspecto geral do pórtico com sujeidade no embasamento, manchas de umidade nas colunas laterais e ataque biológico generalizado no coroamento.



P1030582

P1030582

Pormenor da umidade e da sujeidade em uma das laterais.

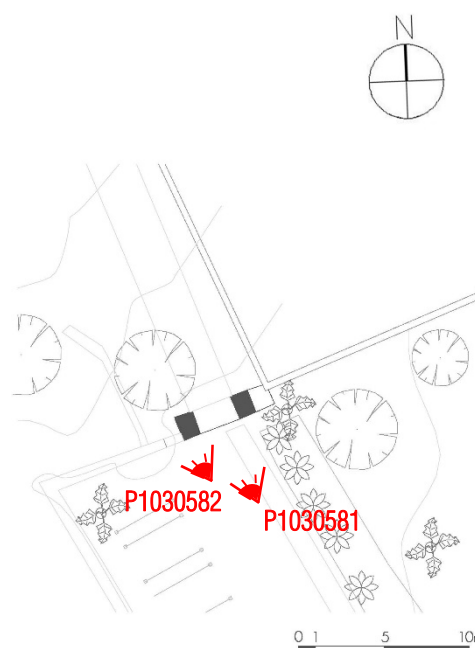

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Pórtico



P1030583

Pormenor da umidade e da sujeira em uma das laterais.


P1030584

Rachadura no dorso do pórtico. .

P1030583



P1030584

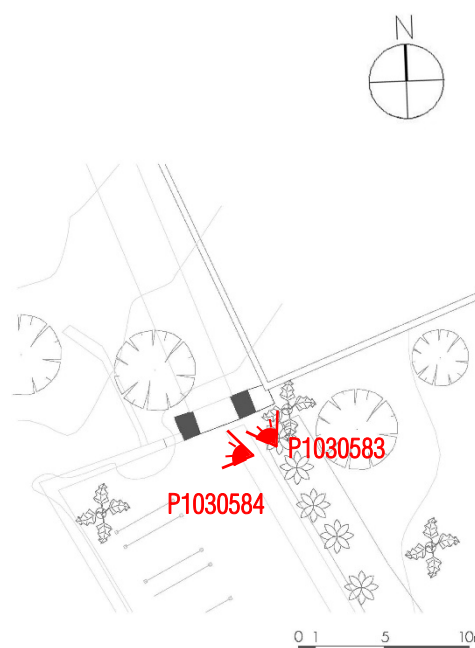

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Pórtico



P1030585

Deslocamento da argamassa no dorso do pórtico.

P1030585




P1030585

Mancha de umidade e sujeira na lateral do pórtico.

P1030588

Fotos: Equipe DMP arquitetura

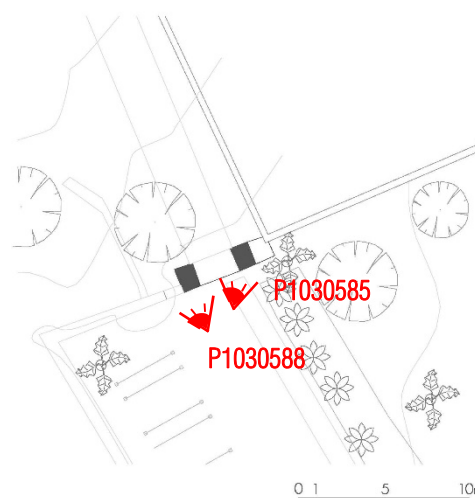

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Pórtico



P1030586

P1030586

Ataque biológico generalizado da cimalha do pórtico.



P1030592

P1030592


Ataque biológico generalizado da cimalha do pórtico.



P1030593

P1030593

Ataque biológico generalizado da cimalha do pórtico.

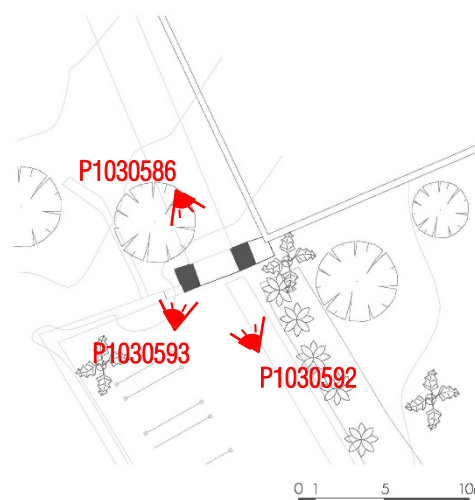

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Pórtico



P1030594

P1030594


Pormenor do ataque biológico generalizado em uma das laterais da cimalha.



P1030591

P1030591

Pormenor do ataque biológico generalizado em uma das laterais da cimalha e presença de folha invasora.

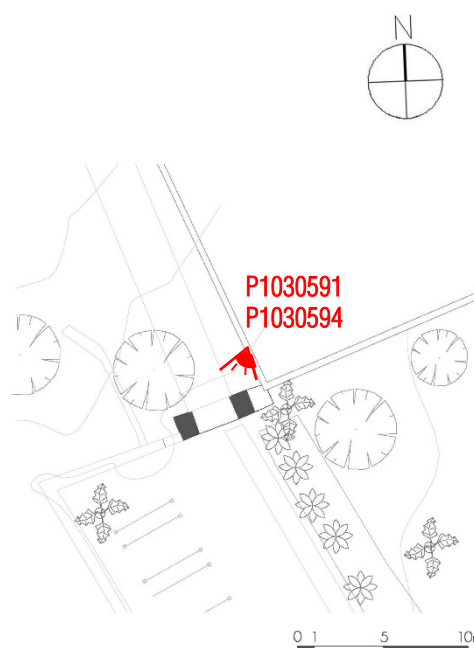

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto




PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Muro Platô

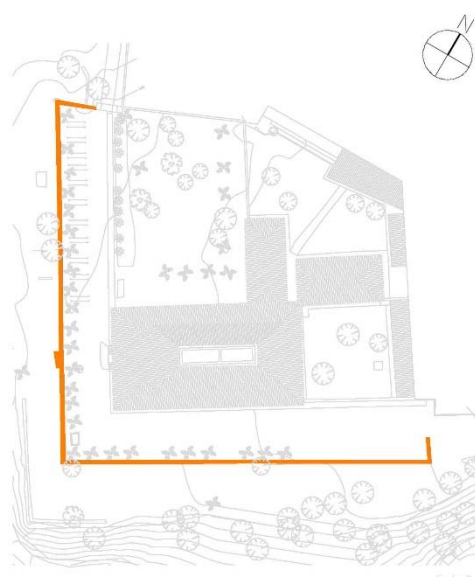

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Muro Platô



P1030688

P1030688

Ataque biológico generalizado, argamassa aderida em trechos do muro de pedra, perda de rejunte localizados e flora invasora.



P1030689

P1030689


Ataque biológico generalizado, argamassa aderida em trechos do muro de pedra, perda de rejunte localizados e flora invasora.



P1030693

P1030693

Ataque biológico generalizado, argamassa aderida em trechos do muro de pedra, perda de rejunte localizados e flora invasora.

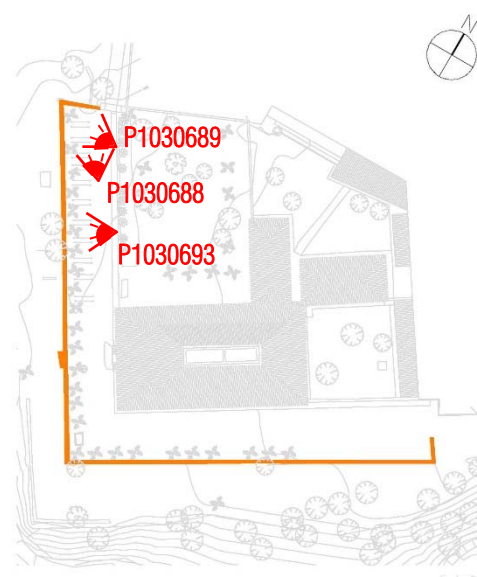

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Muro Platô



P1030705

P1030705

Desnivelamento do muro, perda de rejunte localizado e argamassa aderida.



P1030715

P1030715


Ataque biológico generalizado, argamassa aderida em trechos do muro de pedra, perda de rejunte localizados e flora invasora.



P1030722

P1030722

Ataque biológico generalizado, argamassa aderida em trechos do muro de pedra, perda de rejunte localizados e flora invasora.

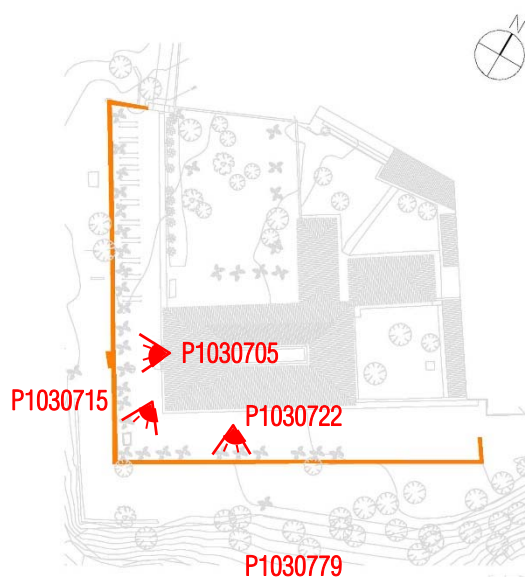

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Muro Platô



P1030727

P1030727

Trecho em que ocorreu rotação do muro, desnivelamento (afundamento) e perda generalizada do rejunte.



P1030739

P1030739


Vista do trecho em que ocorreu rotação do muro próximo à árvore.



P1030667

P1030667

Vista do trecho em que ocorreu rotação do muro próximo à árvore, onde se vê perda generalizada..

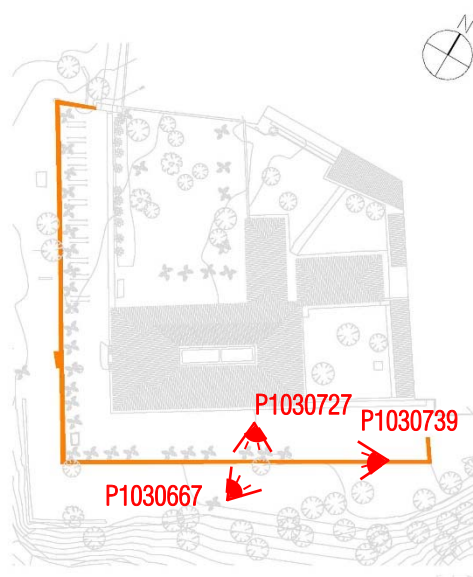

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Muro Platô



P1030733

P1030733


Trecho com argamassa aderida generalizada, ataque biológico, vegetação incasora, perda de rejunte e desnivelamento.



IMG_5807

IMG_5807

Trecho com lacuna.

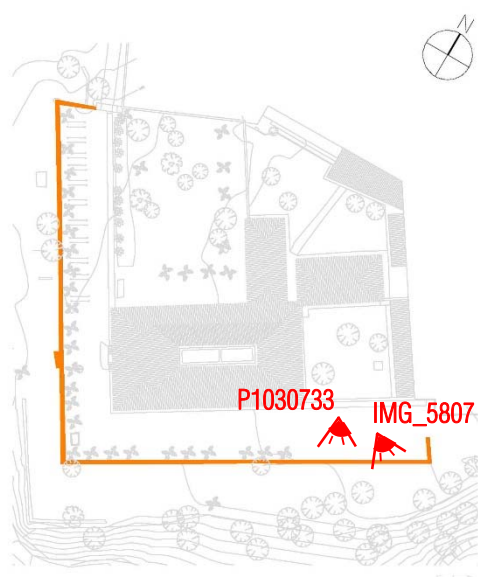

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Muro Platô



P1030737

Trecho tomado por hera e ataque biológico nas pedras do topo do muro.

P1030737



P1030659

Vista geral do muro com hera e partes com perda de rejunte.


P1030659



P1030661


Perda generalizada de rejunte.

P1030661

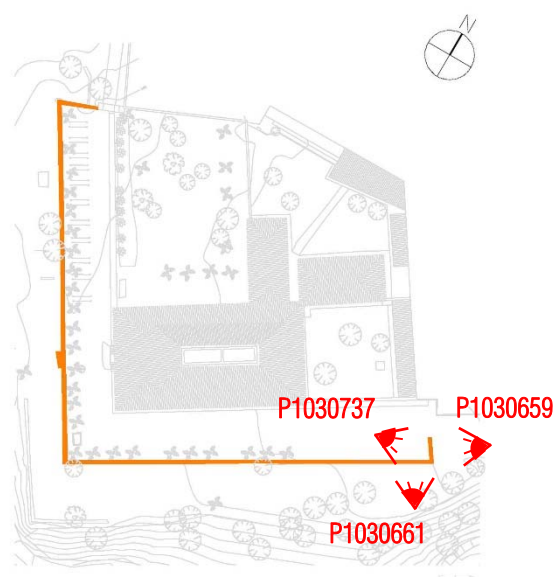

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

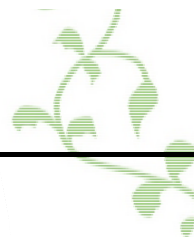

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Muro Platô



P1030662

Vista geral do trecho que sofreu rotação.

P1030662



P1030670

Vista geral do muro com hera e partes com perda de rejunte.


P1030670



P1030678


Vista geral do trecho do muro com escada entalada.

P1030678

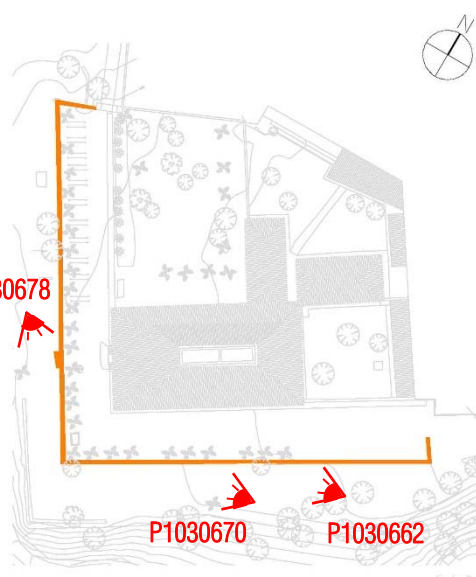

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

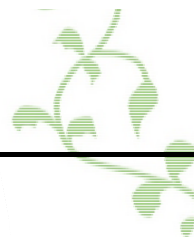


PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Muro Platô

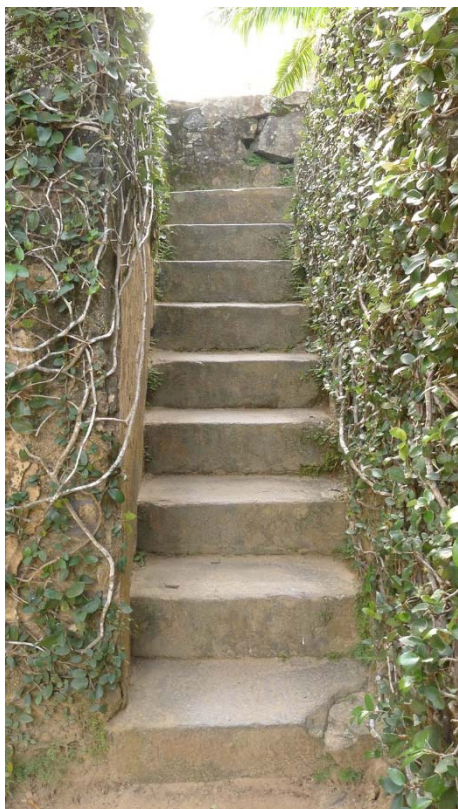

P1030676

P1030676


Vista frontal da escada onde se vê perda de rejunte no peitoril e lacuna no primeiro degrau.



P1030707

P1030707

Desnívelamento do muro de contenção da escada entalada, perda de rejunte generalizada e argamassa aderida.

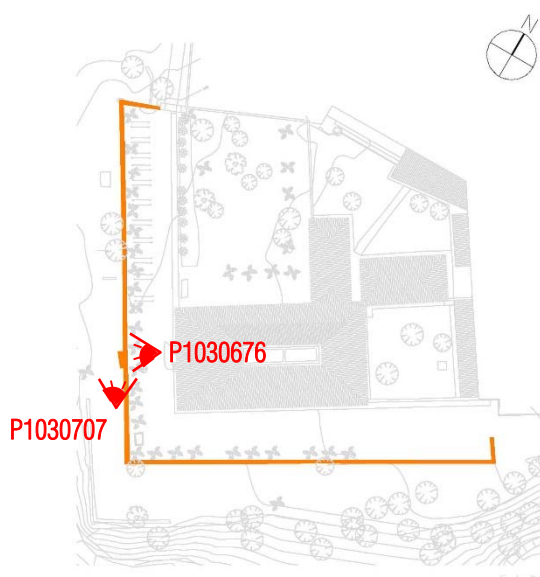

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Muro Platô



P1030673

P1030673

Trecho do muro com perda generalizada de rejunte e ataque biológico.

P1030673

Pormenor da perda de rejunte em trecho sob a hera.




P1030671

P1030679

Pormenor da perda de rejunte em trecho sob a hera.




P1030679

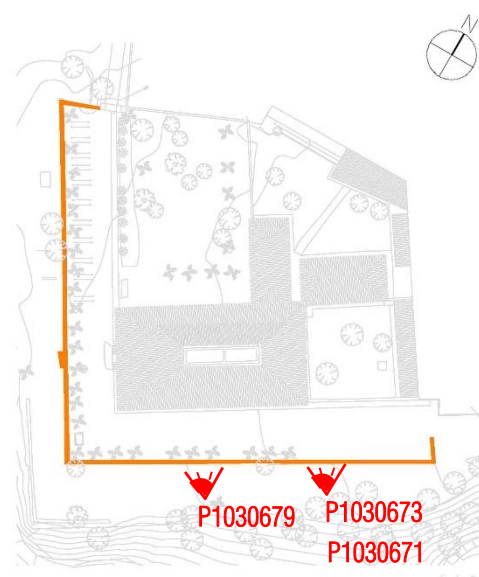

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

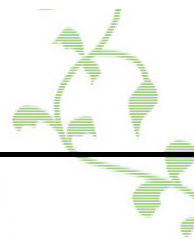


PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico


abril/2017

Pisos Externos

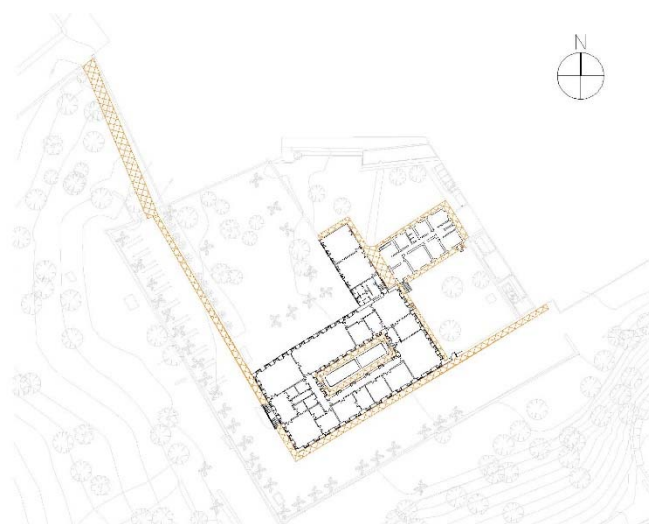

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

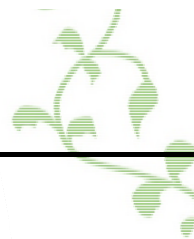

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas - Acesso



DSC01667

Assentamento desordenado.

DSC01669

Laje de pedra que limita calçamento fraturada e calçamento com lacunas.


DSC01667



DSC01669


DSC01667

DSC01669

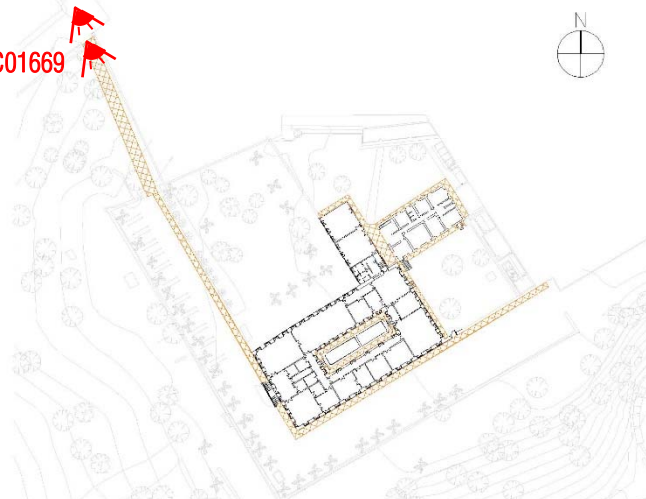

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

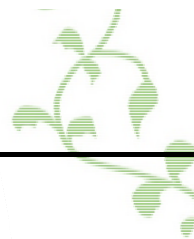


PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas - Acesso

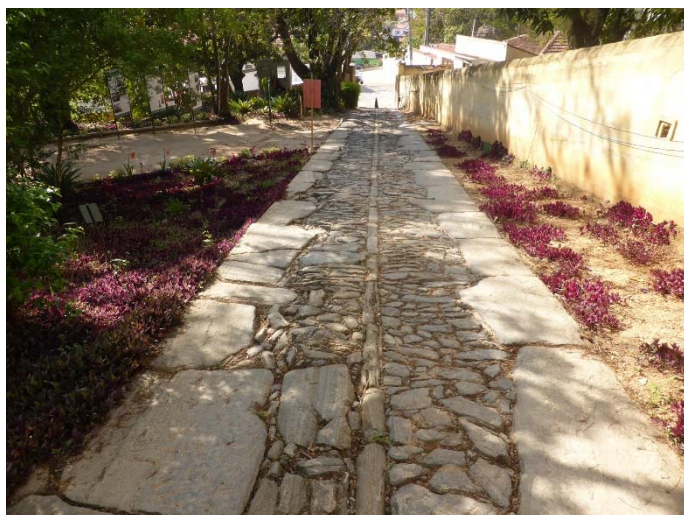

P1050222

P1050222


Desnivelamento do calçamento.

P1030587

Desnivelamento com afundamento junto ao pórtico e fratura da laje de pedra da soleira do pórtico.




P1030587

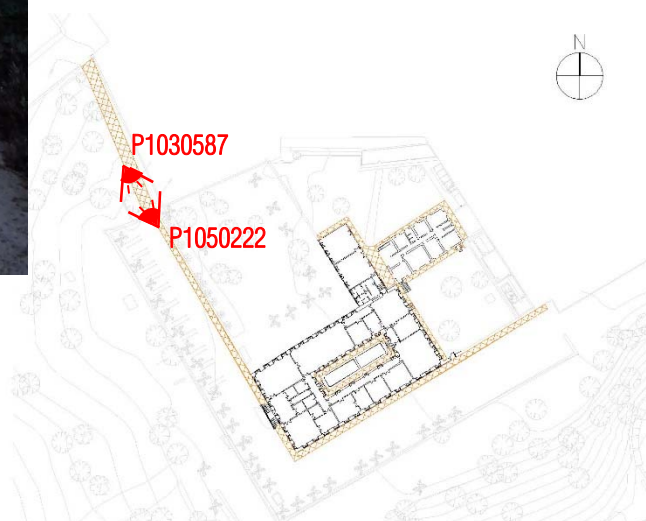

P1030779

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

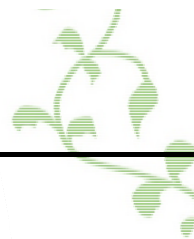

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas
Acesso/ Pórtico



P1030798

Pormenor do afundamento da soleira do pórtico e da fratura da laje de pedra.


P1030798



P1030797


Aspecto geral do calçamento de pedra junto ao pórtico onde se vê, pela exposição de pedra não trabalhada nos limites do calçamento, que o piso de terra batida encontra-se com nível rebaixado .

P1030797

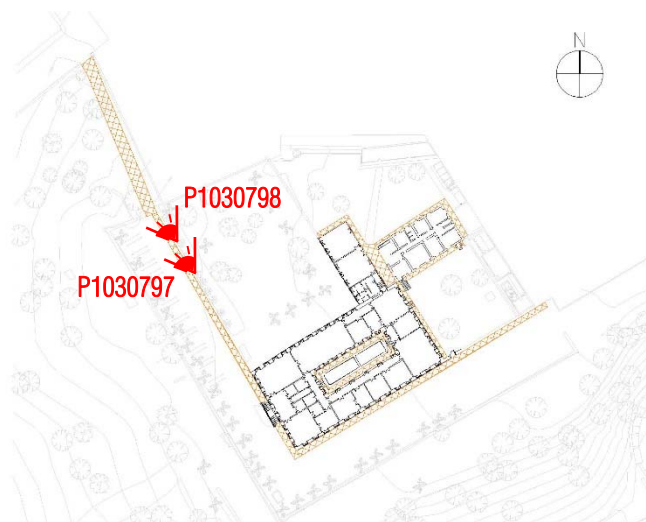

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

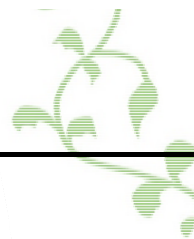

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas

Pátio das Mangueiras/ Platô 01



P1030795

P1030795


Aspecto geral do calçamento em laje de pedra, onde se vê, pela exposição de pedra não trabalhada nos limites do calçamento, que o piso de terra batida encontra-se com nível rebaixado .



P1030793


P1030793

Laje fraturada na diagonal.

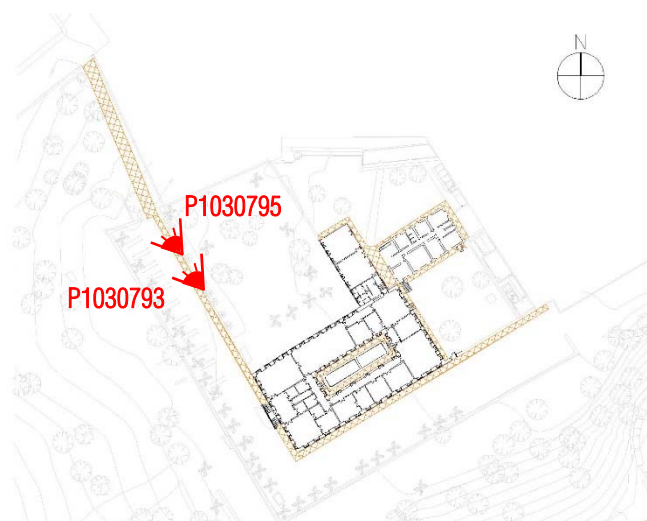

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

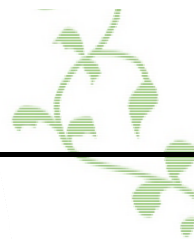

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas

Pátio das Mangueiras/ Platô 01



P1030784

P1030784


Rejunte fora do padrão.



P1030785


P1030785

Fratura em laje de pedra e se vê, pela exposição de pedra não trabalhada nos limites do calçamento, que o piso de terra batida encontra-se com nível rebaixado .

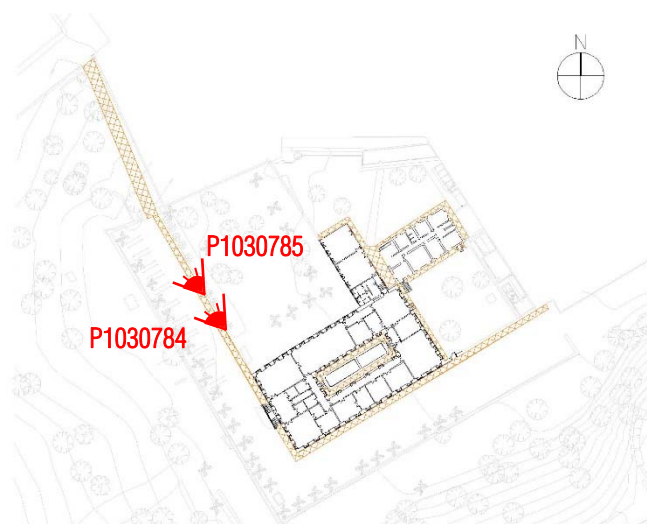

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

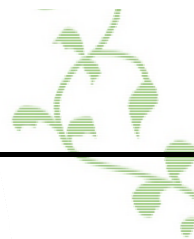

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas

Pátio das Mangueiras/ Casarão - Fachada Sudoeste




P1030783

P1030783


Sujidade na laje de pedra e lacuna.

P1030779

Fratura.

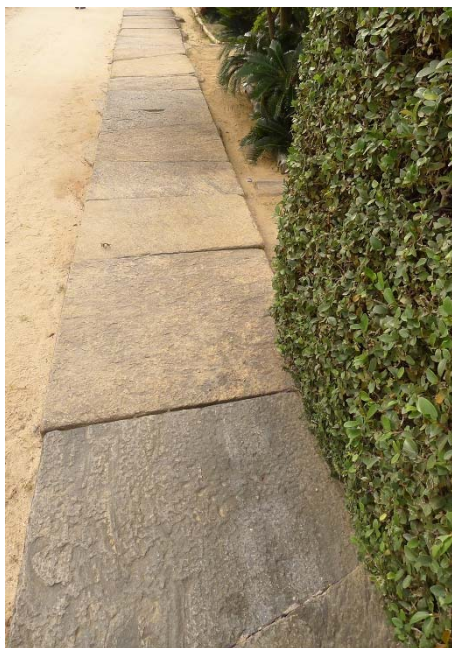


P1030779

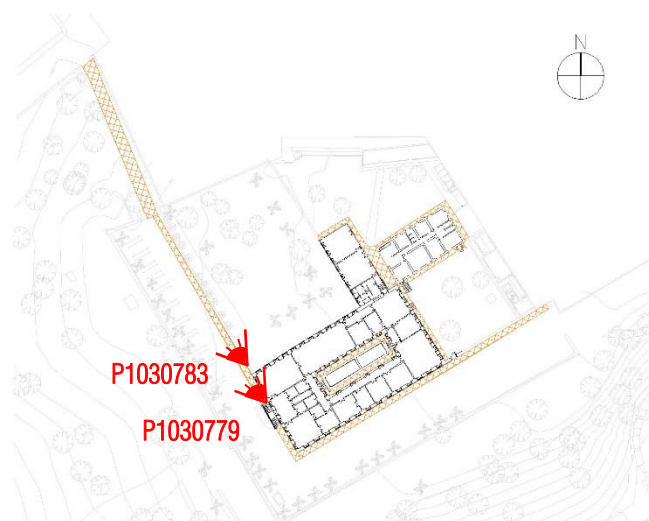

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

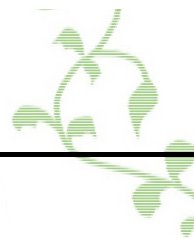

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas

Casarão - Fachada Sudoeste




P1030772

Trecho com sujidade generalizada.


P1030774

Pormenor da sujidade e rejunte fora do padrão.

P1030772

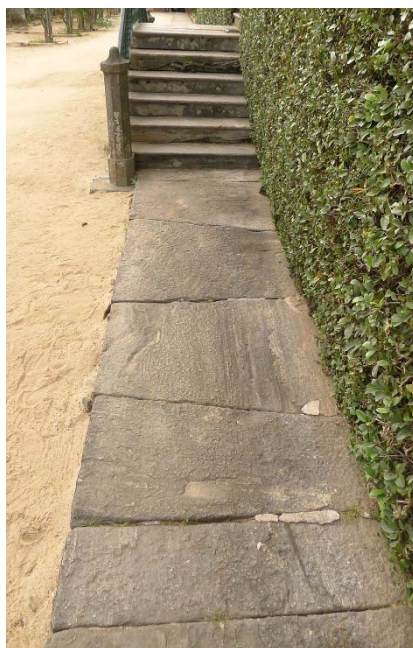


P1030774

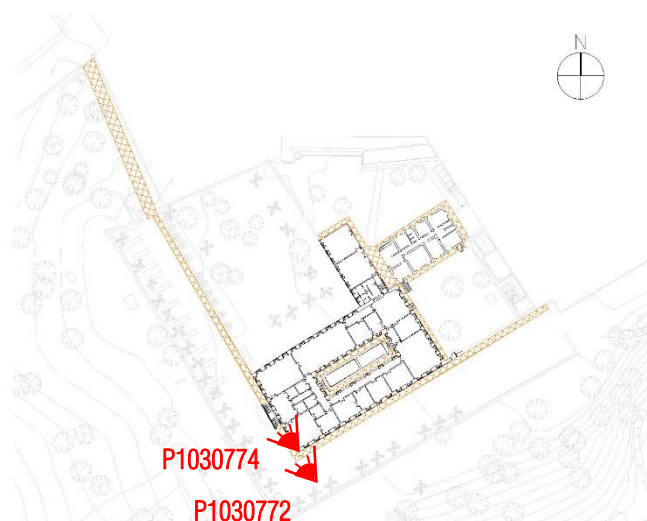

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

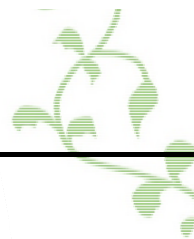

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas

Casarão - Fachada Sudeste



P1030744

P1030744


Desnívelamento da calçada e presença de vegetação invasora.

P1030746

Desnívelamento acentuado da calçada (afundamento), presença de vegetação invasora e assentamento desordenado.




P1030746

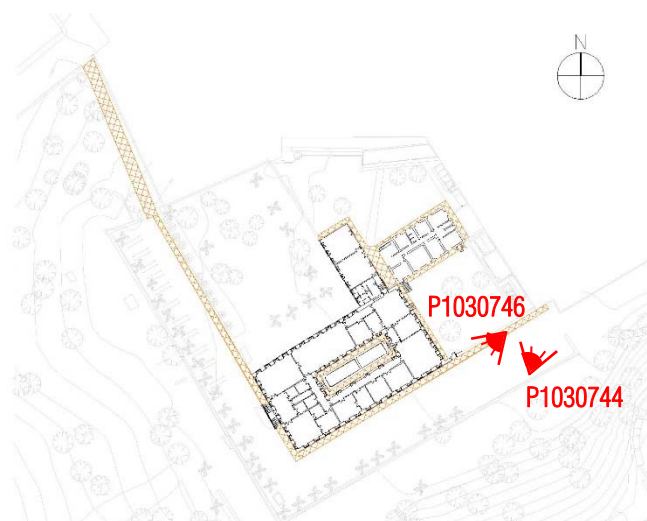

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

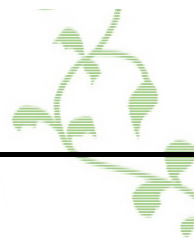


PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas
Casarão/ Fachada Sudeste

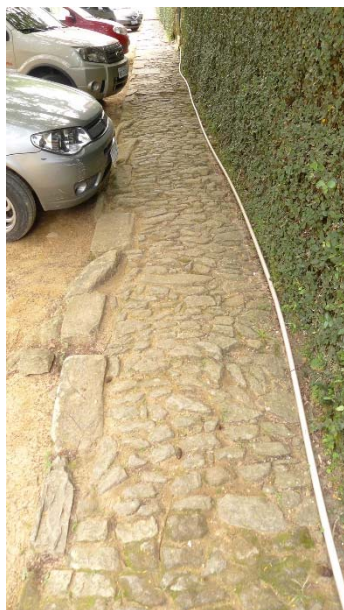

P1030750

P1030750


Desnivelamento (afundamento) e assentamento desordenado.

P1030754

Desnivelamento (afundamento) e assentamento desordenado.




P1030754

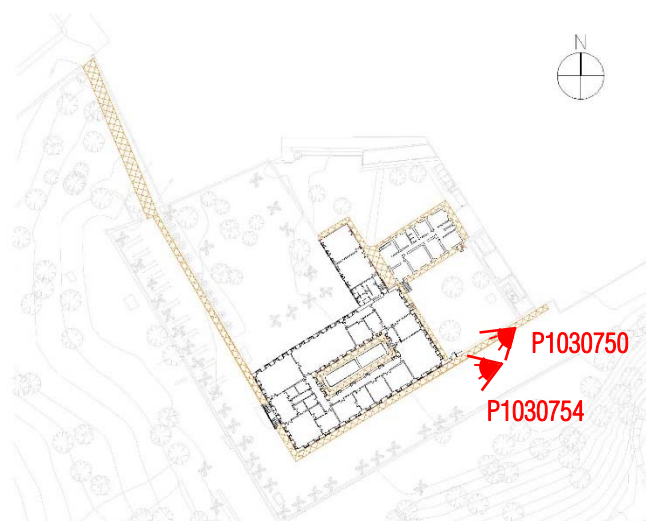

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

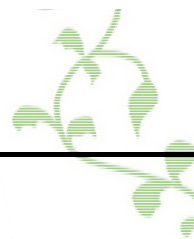

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas
Casarão/ Fachada Sudeste



P1030760

P1030760


Ataque biológico e rejunte fora do padrão.

P1030762

Desnívelamento da calçada (afundamento) e falta de rejunte.




P1030762

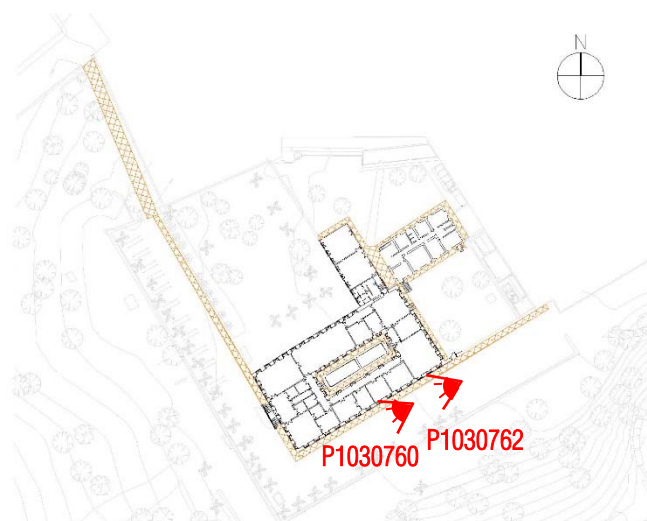

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

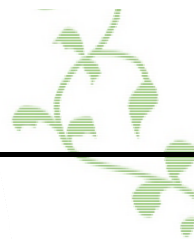

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas
Casarão/ Fachada Sudeste



P1030770

Ataque biológico e flora invasora.


P1030762

Desnivelamento (afundamento).

P1030770




P1030771

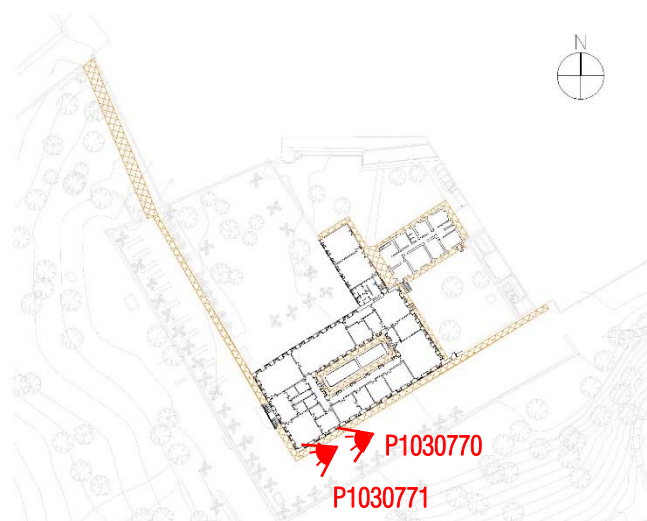

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

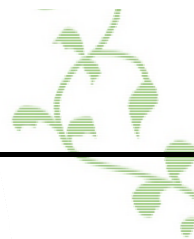


PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas
Casarão/ Fachada Nordeste

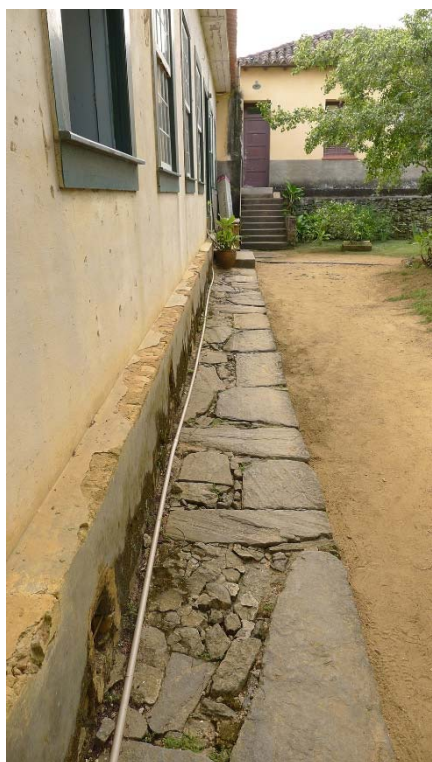

P1030658

P1030658


Ataque biológico na calçada de pedra.

P1030655

Desnivelamento (afundamento)




P1030655

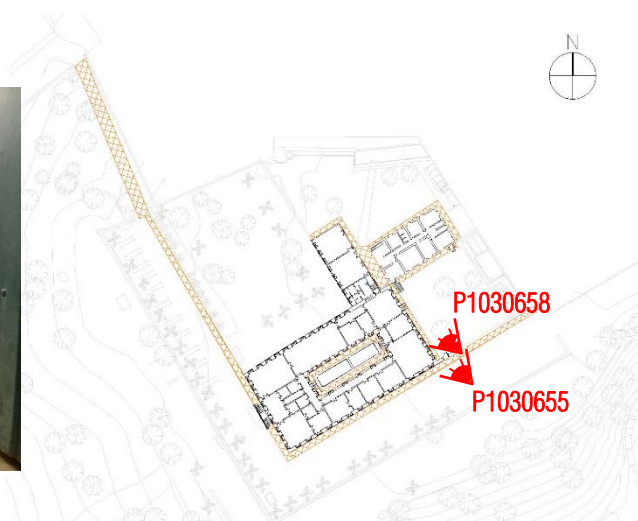

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

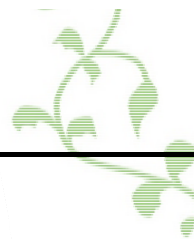

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas

Casarão/ Fachada Nordeste



P1030656

P1030656


Pormenor em que se vê ataque biológico e lacunas no rejunte.

P1030657

Pormenor onde se vê desnivelamento (afundamento)




P1030657

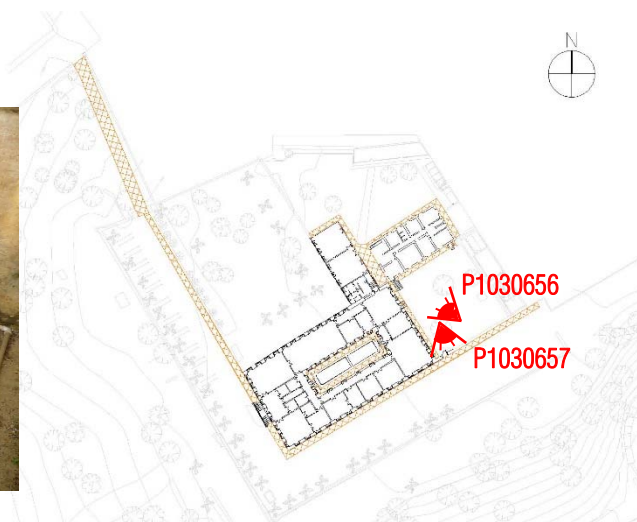

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

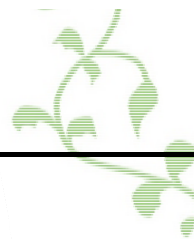

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas
Casarão/ Fachada Nordeste



P1050100

P1050100


Desnivelamento (afundamento).

IMG_6010

Perda de rejunte generalizado na projeção do beiral dos telhados das duas edificações.




IMG_6010

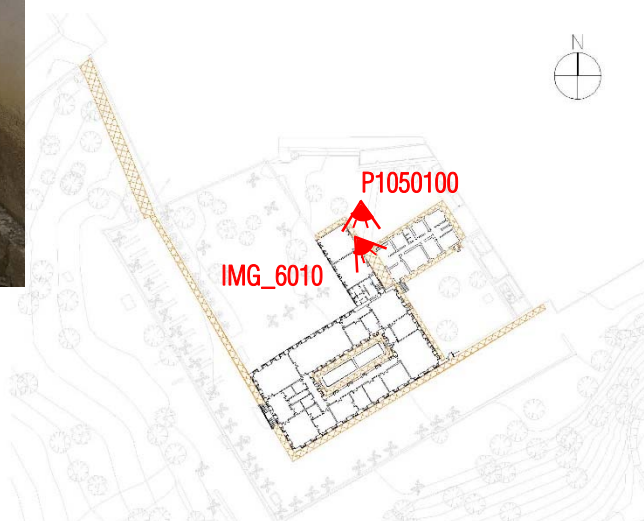

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

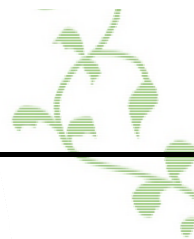

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas
Casarão/ Fachada Nordeste



IMG_6012

IMG_6012


Lacuna junto ao muro e sujidade generalizada.



IMG_6014


IMG_6014

Pormenor da lacuna e da sujidade.

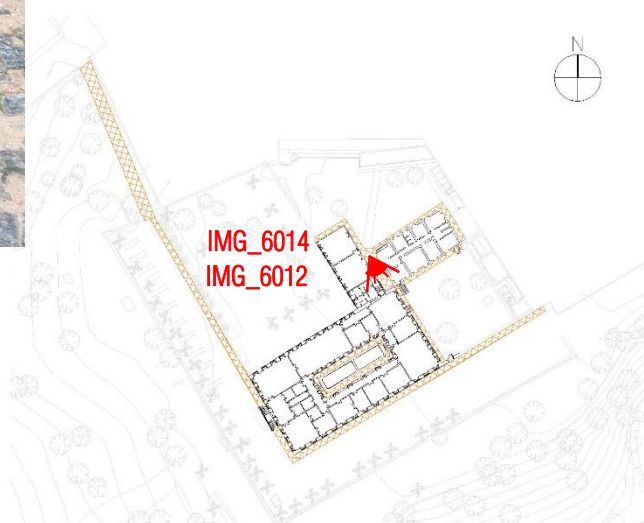

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

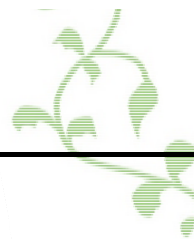

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas
Casarão/ Fachada Nordeste



IMG_6016

IMG_6016


Trecho de calçada com desnivelamento (afundamento) e assentamento desordenado.

DSCN2113

Pormenor do trecho com desnivelamento (afundamento) e lacuna no meio fio.



DSCN2113

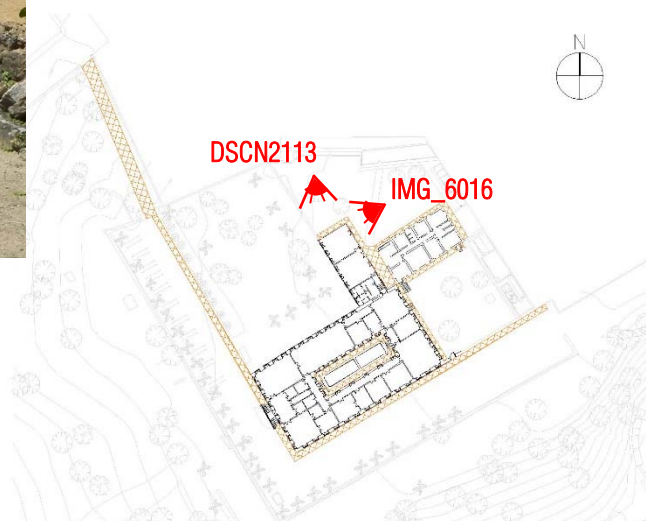

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas
Casarão/ Pátio



IMG_5956

IMG_5956


Excesso de argamassa na projeção do beiral.

IMG_5964

Pormenor do excesso de argamassa na projeção do beiral e trechos com rejunte faltante.




IMG_5964

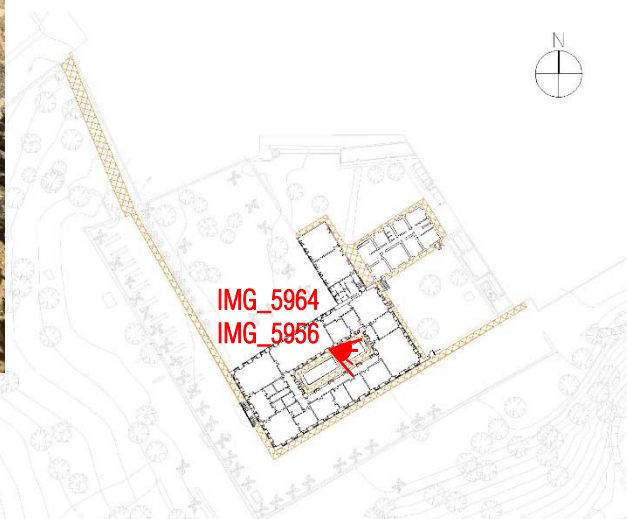

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

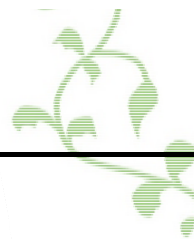

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas
Casarão/ Pátio




IMG_5957

IMG_5957


Excesso de argamassa na projeção do beiral, trechos com rejunte faltante e ataque biológico generalizado..

DSC01738

Pormenor de excesso de argamassa na projeção do beiral e assentamento desordenado.

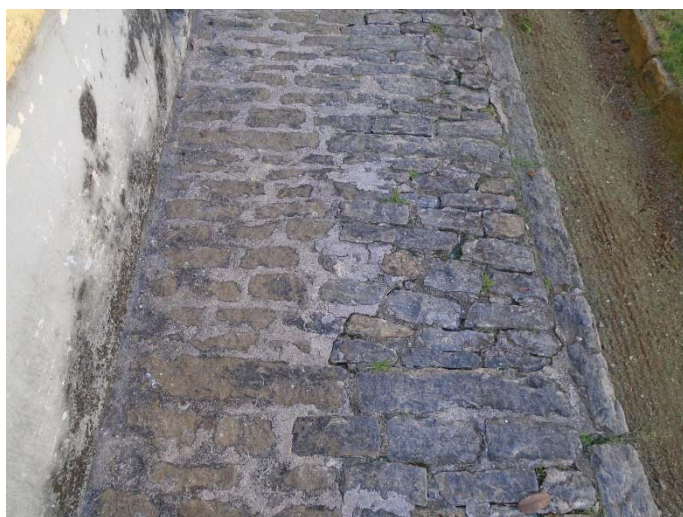


DSC01738

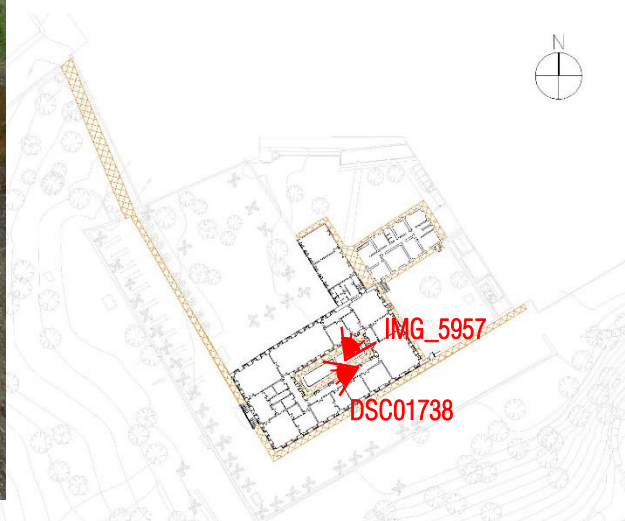

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

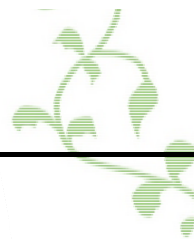

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas

Antiga Senzala – Fachada Nordeste




P1030629

Desnívelamento do piso e assentamento desordenado.


P1030631

Desnívelamento do piso de lajeado.

P1030629

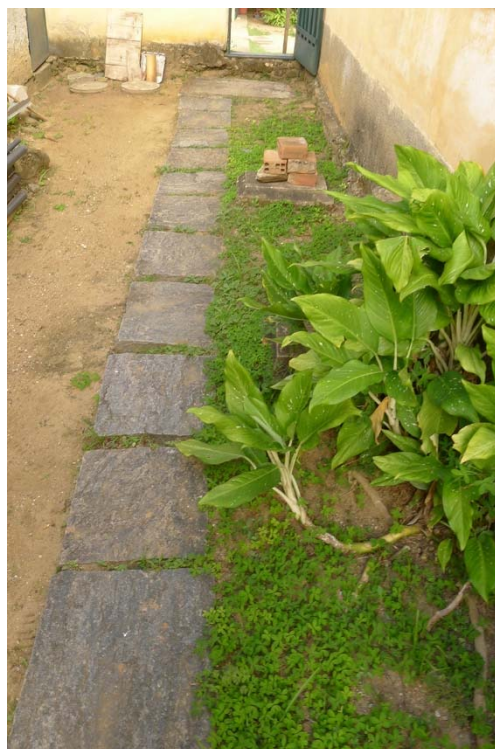


P1030631

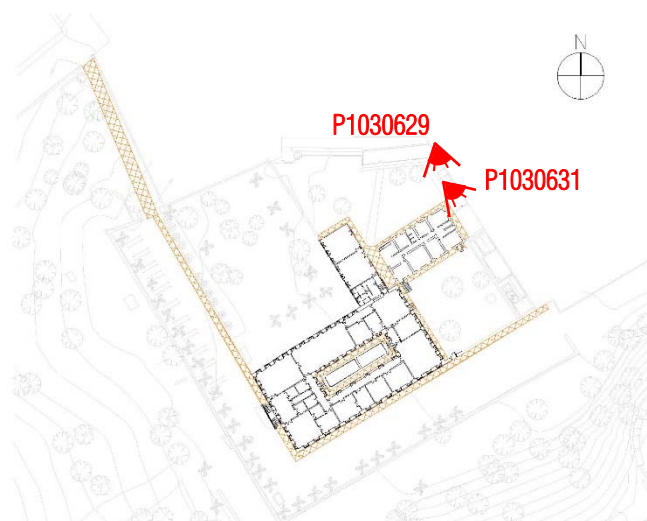

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

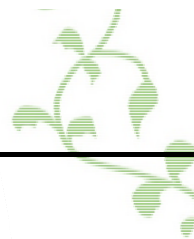

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas

Antiga Senzala – Fachada Noroeste




DSCN2061

Aspecto geral em que se vê desnivelamento do piso e trecho fora do padrão.


P1030623

Assentamento desordenado e flora invasora generalizada.

DSCN2061

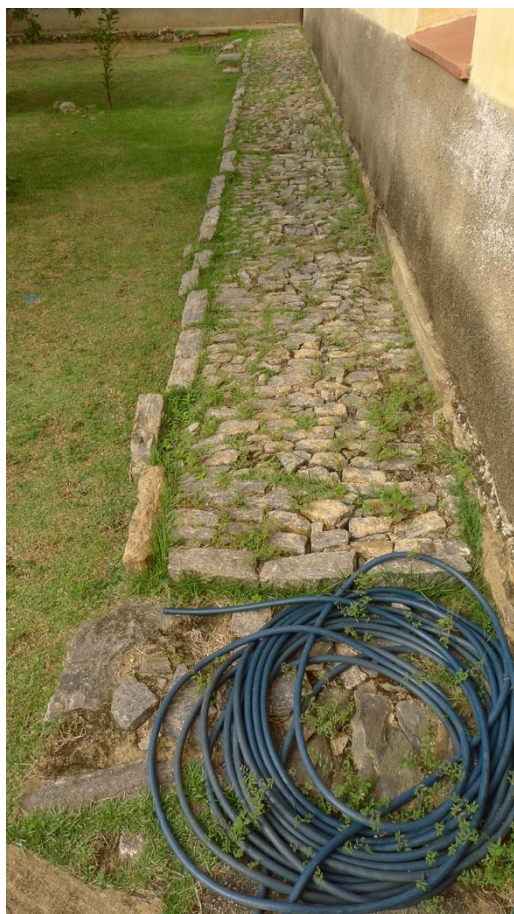


P1030623

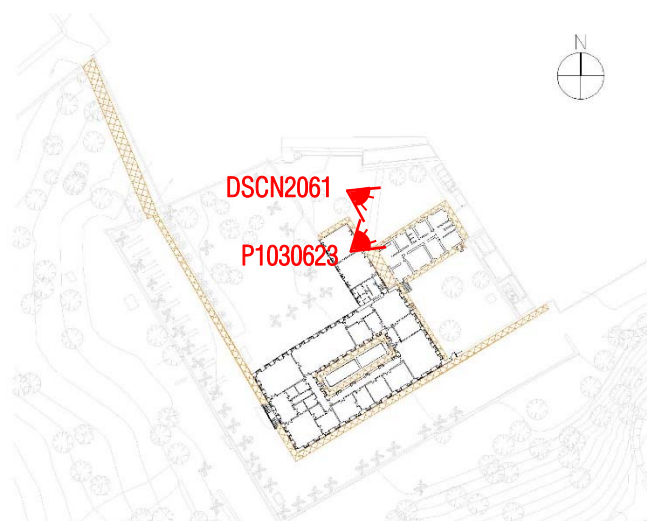

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

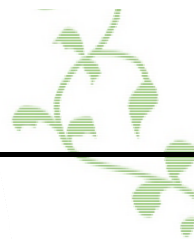

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas

Antiga Senzala – Fachada Noroeste



P1030625

Pormenor do assentamento desordenado, ausência de rejunte e flora invasora.


P1030626

Pormenor do assentamento desordenado, ausência de rejunte e flora invasora.

P1030625




P1030626

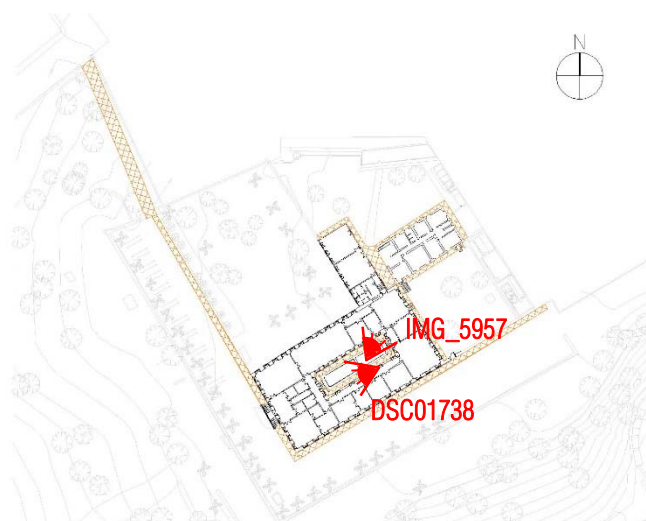

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

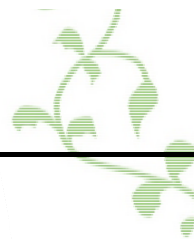

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Calçadas

Antiga Senzala – Fachada Sudoeste



DSCN2157

Perda de rejunte no trecho na projeção dos beirais dos telhados.


P1030614

Pormenor onde se vê linha de perda do rejunte na projeção do beiral da edificação da direita da imagem e assentamento desordenado.

DSCN2157




P1030614

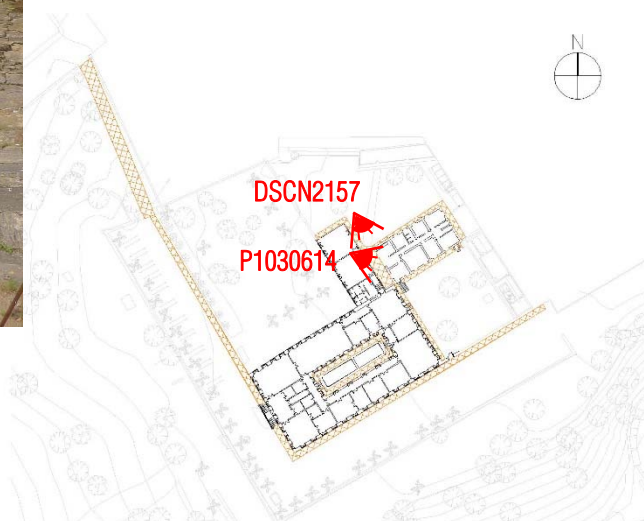

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

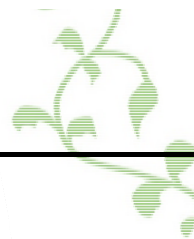


PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão - Fachadas

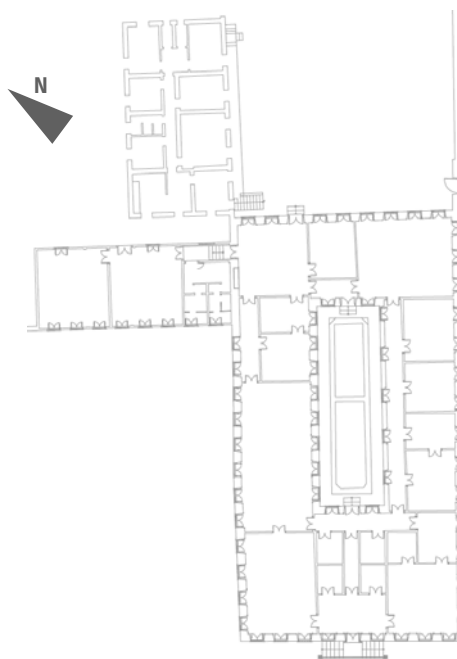


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

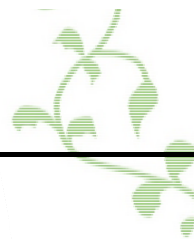

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017


Casarão - Fachada Sudoeste



DSCN1937

DSCN1937


Perda generalizada da camada pictórica do paramento.

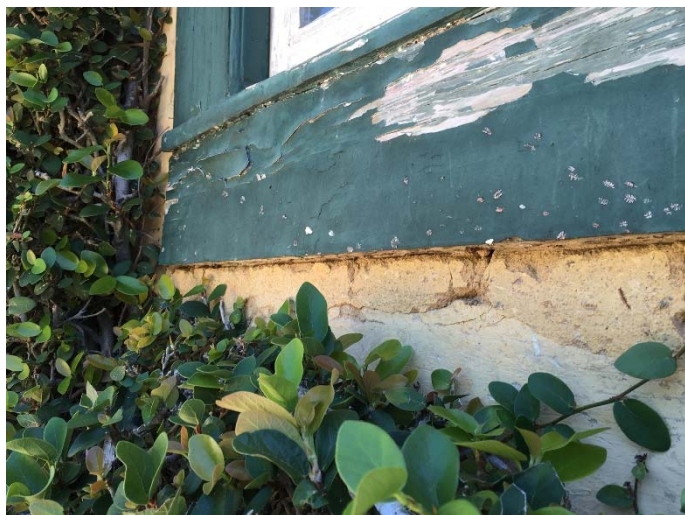

IMG_5820

IMG_5820

Deslocamento da argamassa na ligação desta com a peça horizontal do peitoril da cercadura em madeira.

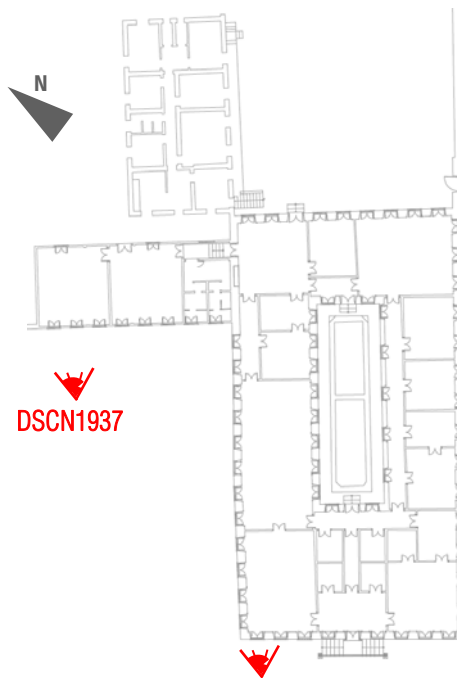


IMG_5820

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitectura.com contato@aeparquitectura.com

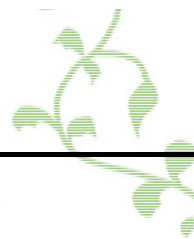

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão - Fachada Sudoeste



IMG_5816

Deslocamento da argamassa junto à ligação entre as peças de madeira da ombreira e do peitoril.


IMG_5816

P1030569

Ataque biológico generalizado na cantaria e movimentação de peças devido a ação das raízes da hera.



P1030569

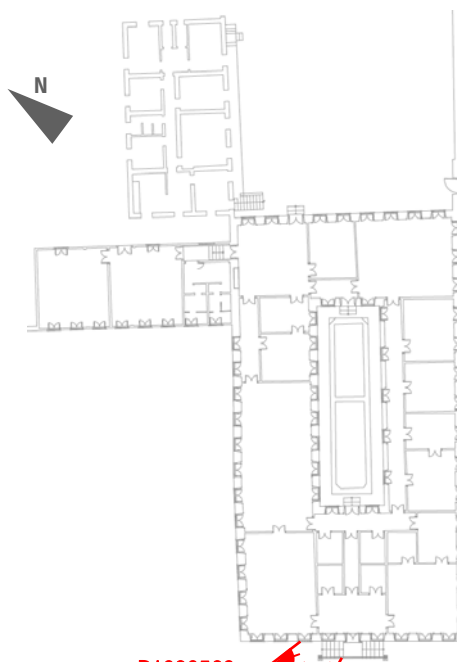

P1030569


IMG_5816

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

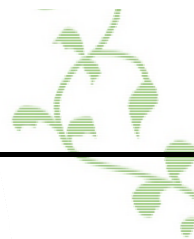

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão - Fachada Sudoeste



P1030561

P1030566

Pormenor do deslocamento sofrido pelos degraus da escada por ação das raízes da hera. E pormenor do ataque biológico na cantaria.




P1030565

P1030566

Pormenor do deslocamento sofrido no patamar da escada por ação das raízes da hera.



P1030562

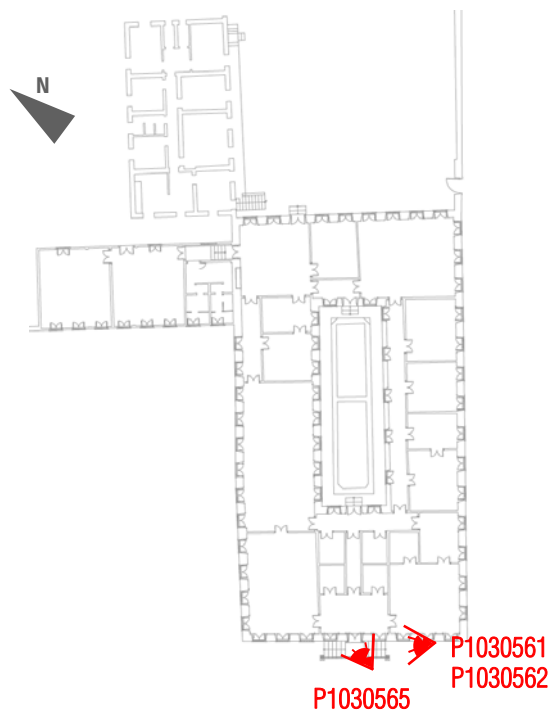


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

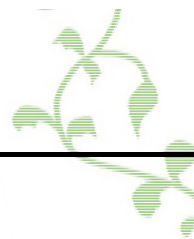

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão - Fachada Noroeste



DSC03839

DSC03839


Aspecto geral da hera na fachada onde se vê que a na base a hera ganha volume significativo. Vê-se deslocamentos pontuais de argamassa junto à ligação da ombreira e peitoris das janelas e intervenções anteriores com argamassa nova junto à cimalha. Vidros faltantes e quebrados.

DSC03841

Pormenor das intervenções anteriores com argamassa nova junto à cimalha.



DSC03841

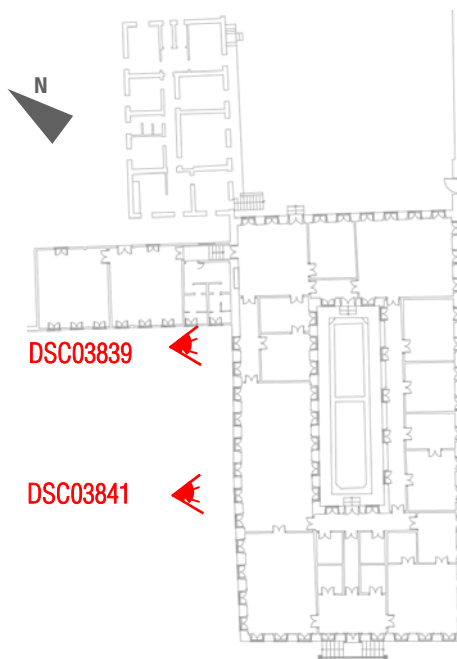


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

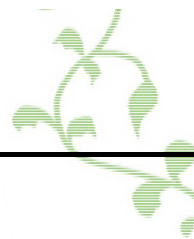

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão - Fachada Noroeste




DSCN2112

DSCN2112

Perda generalizada da camada pictórica no paramento. Intervenções anteriores com argamassa nova no alinhamento dos cunhais e do esteio central da fachada.

Intervenção no frechal e desnivelamento da argamassa de revestimento junto ao topo da parede.

DSCN2112

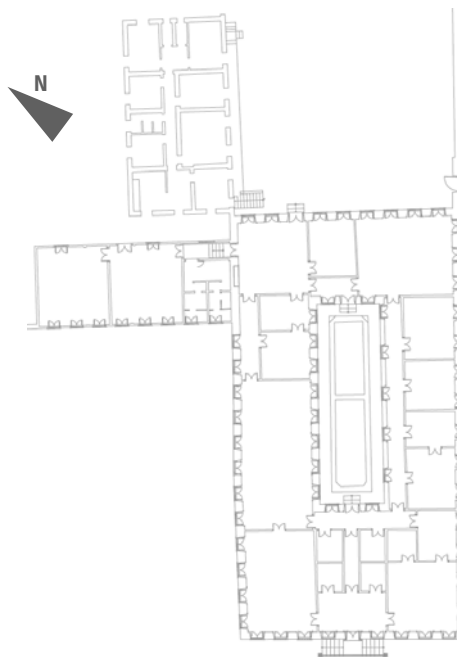


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

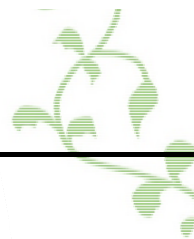

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão Fachada Sudeste



DSC03864

DSC03864

Trecho com descontinuidade da argamassa de revestimento abaixo da peça da cercadura de madeira do peitoril da janela.


Janela da direita apresenta lacuna no trecho em que há a ligação da ombreira com a peça de madeira do peitoril da janela.

DSC01705

Pormenor da degradação do ponto de ligação da ombreira e do peitoril da janela.



DSC01705

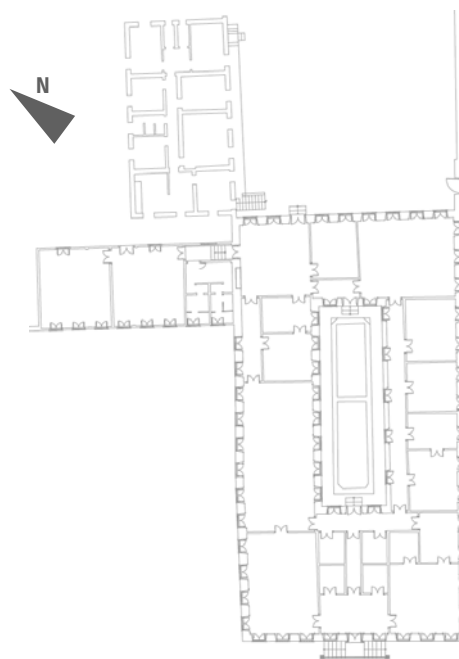

DSC03864


DSC01705

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

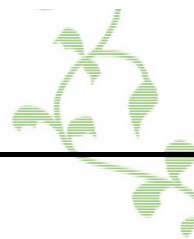

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão - Fachada Sudeste



DSC03865



DSC01699


DSC03865

Trecho com descontinuidade da argamassa de revestimento abaixo da peça da cercadura de madeira do peitoril da janela.

Janela da direita também apresenta descontinuidade da argamassa de revestimento no trecho em que há a ligação da ombreira com a peça de madeira da verga da janela.

DSC01699

Pormenor das características da descontinuidade da argamassa de revestimento abaixo do peitoril da janela da esquerda da imagem anterior.

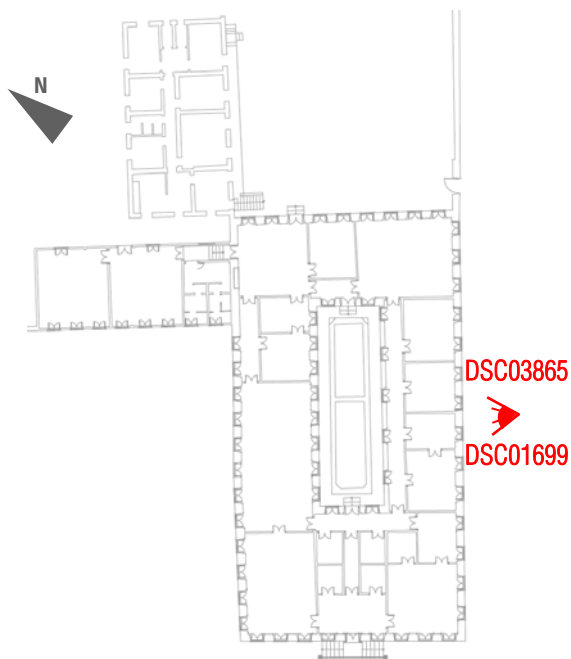


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitectura.com contato@aeparquitectura.com

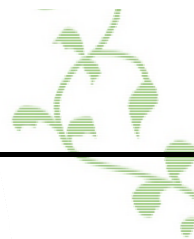


PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão - Fachada Sudeste

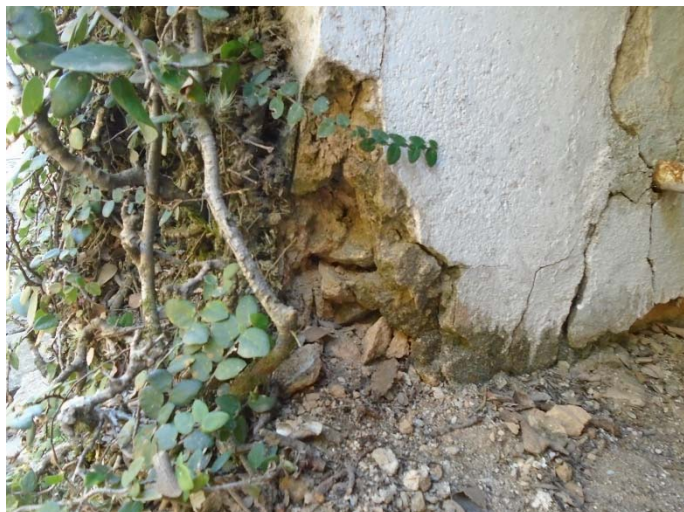

DSC01693

Fissuras, rachaduras e lacuna em uma das arestas de um dos vãos de acesso ao porão.


DSC03871

Descontinuidade de argamassa junto à ombreira da porta em dois pontos. Descontinuidade da argamassa na alvenaria abaixo da telha de proteção do topo do muro.

DSC01693



DSC03871

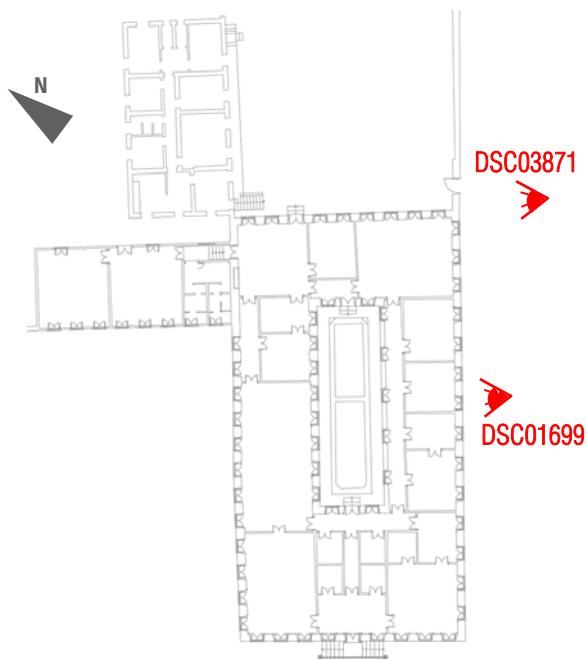


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

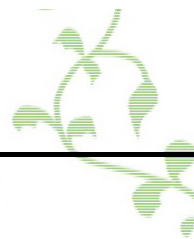

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão/ Fachada Nordeste



DSC03755

Perda generalizada da camada pictórica e sujidade no paramento e perfurações generalizadas. Manchas de ataque biológico no soco, intervenção anterior de elemento metálico na fachada e guarda-pó com desnivelamento e perda de camada pictórica .


DSC03768

Mancha de umidade no trecho chapiscado e perda de camada pictórica no guarda-pó.

DSC03755



DSC03768

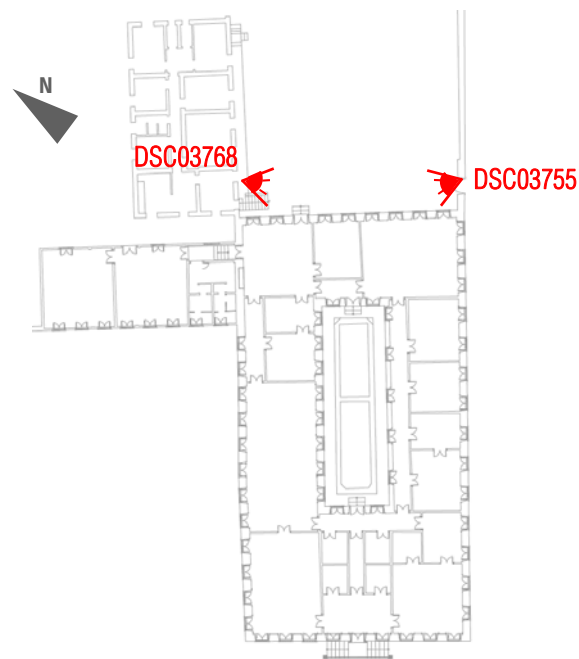


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitectura.com contato@aeparquitectura.com

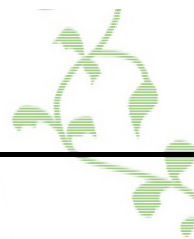

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão/ Fachada Nordeste



DSC03751

Perfurações generalizadas no paramento, perda de camada pictórica no guarda-pó e intervenção anterior, elemento espúrio (campainha).


DSC03768

Pormenor das perfurações generalizadas na fachada.

DSC03751



DSCN1965

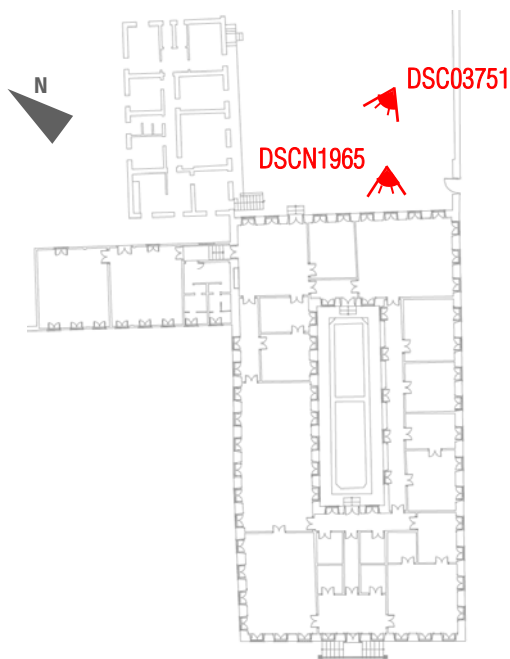


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

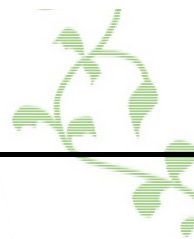

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão/ Fachada Nordeste



DSCN1969

DSCN1969


Soleira em cantaria com parte faltante. Intervenção anterior fora do padrão no chapisco e perda de camada pictórica generalizada.

DSC03768

Descontinuidade da argamassa junto ao peitoril da janela, intervenção anterior fora do padrão no chapisco e mancha de ataque biológico no soco da parede.



DSCN1971

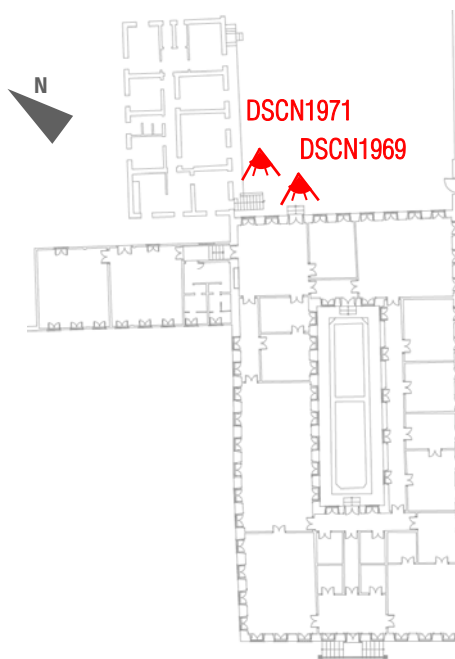


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

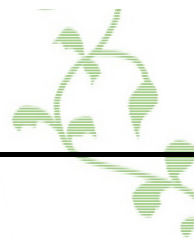

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão/ Fachada Nordeste



IMG_5992

IMG_5992


Pormenor da fachada onde se vê perda generalizada da camada pictórica no paramento e no guarda-pó e intervenções anteriores espúrias (campainha).

DSCN1975

Perda generalizada na fachada e dano causado pelo extravasamento da calha do Casarão na fachada da Antiga Senzala.



DSCN1975

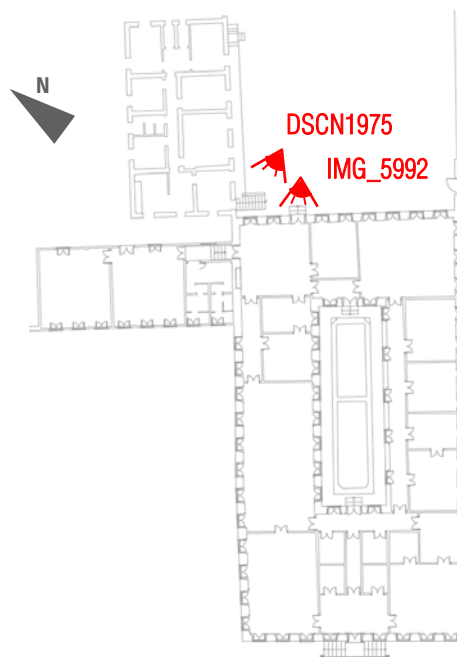


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

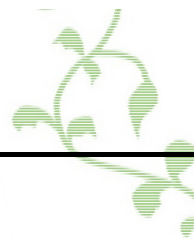

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão/ Fachada Nordeste



DSC03798

Sujidade na base do paramento e manchas de ataque biológico localizadas junto ao alicerce de pedra aparente.


IMG_6010

Sujidade na base do paramento e perda da camada pictórica generalizada.

DSC03798



IMG_6010

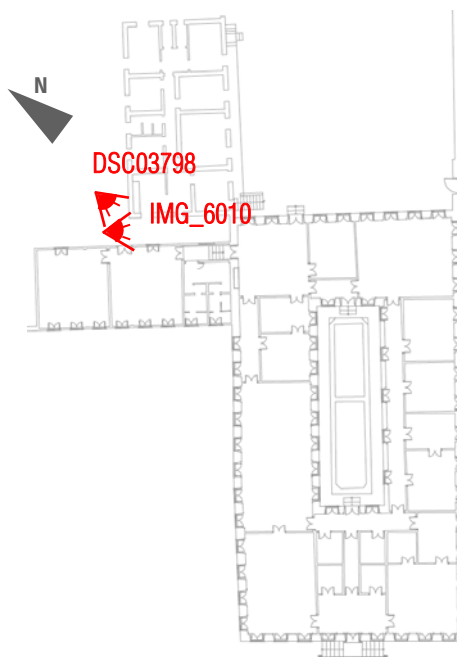


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

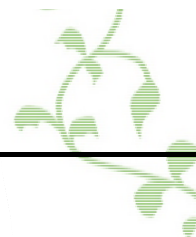

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão/ Fachada Nordeste



DSCN2109

DSCN2109


Lacuna de argamassa de assentamento e/ou pedra na alvenaria de pedra do alicerce aparente. Intervenção anterior, argamassa de revestimento fora do padrão de textura do paramento.

DSCN2091

Sujidade no embasamento do paramento, rede de fissuras em trecho com intervenção anterior no alinhamento da ombreira direita da janela abaixo do peitoril e intervenção anterior, elemento fora do padrão à esquerda da janela.



DSCN2091

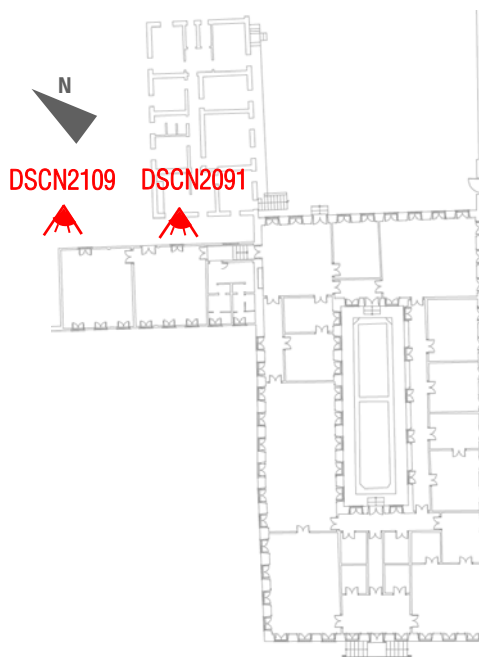


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

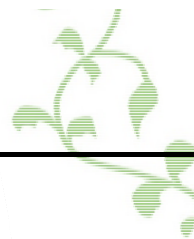

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão/ Pátio



DSC03805

Perda generalizada da camada pictórica no paramento junto ao beiral.


DSC03808

Perda generalizada da camada pictórica no paramento junto ao beiral; descontinuidade de revestimento em trechos pontuais em primeiro plano na imagem e manchas de umidade e sujidade na base do paramento.

DSC03805



DSC03808

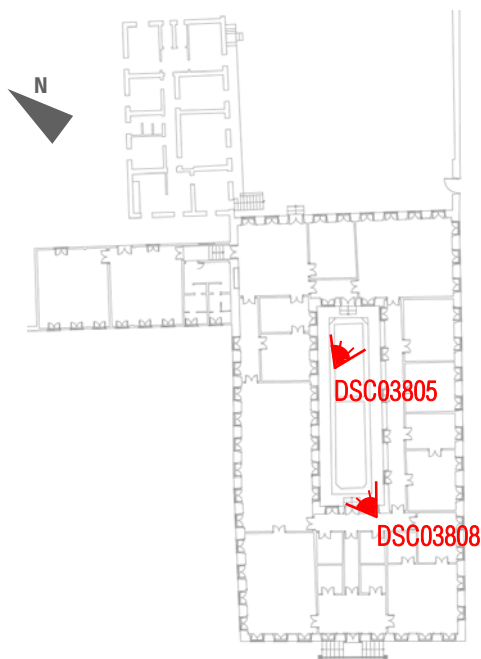


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

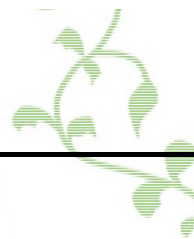

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão/ Pátio



DSC01728

DSC01728


Fissura vertical no alinhamento do esteio desde a linha da tesoura até a base da parede onde há uma “janela” em que se vê o esteio e vestígio de intervenção anterior na argamassa (argamassa nova).

IMG_5970

Perda localizada da tábuia de fechamento do peitoril no trecho de encontro do esteio da ombreira com a peça do peitoril.



IMG_5970

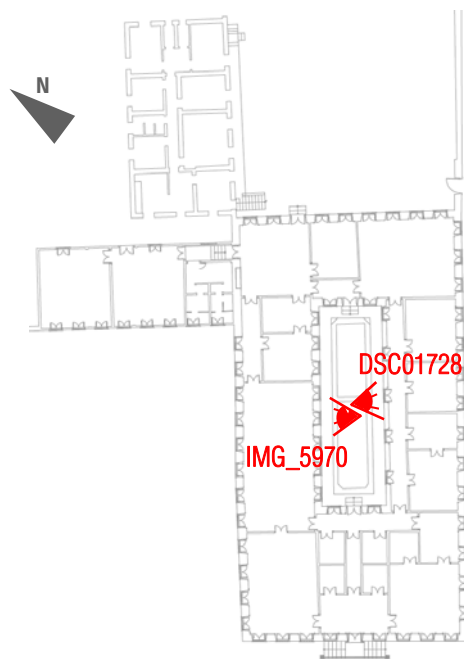

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com




PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Casarão - Interior

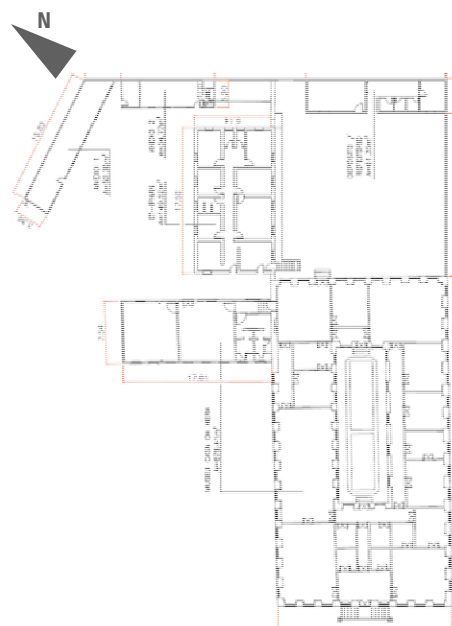


Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

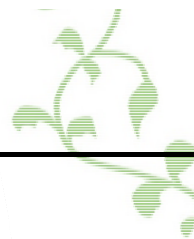

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Vestíbulo



DSCN1110



DSCN1111



DSC02515

Fotos: Equipe DMP arquitetura

DSCN1110-


Lacuna na argamassa de revestimento e consequente perda do papel de parede.

DSCN1111-

Lacuna na argamassa de revestimento e consequente perda do papel de parede.

IMG_5891-

Caracterização do desprendimento do rodapé de madeira.

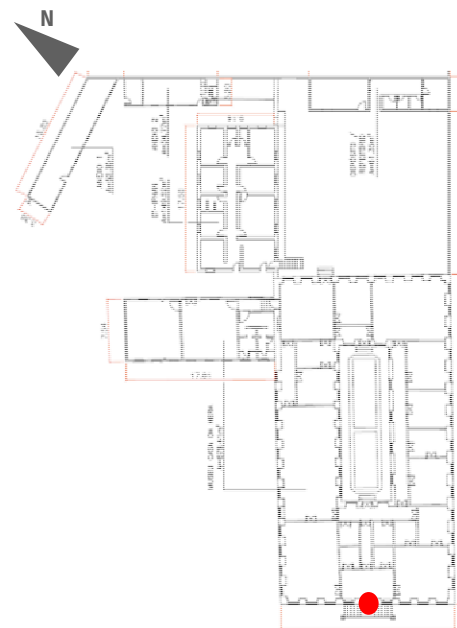

planta esquemática do conjunto


DSCN1110

DSCN1111

IMG_5891

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

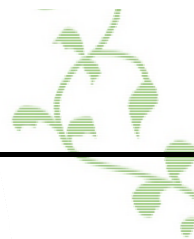

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Corredor 0'



DSC01896

DSC01896


Estufamento no paramento.

DSCN1122

Fissura



DSCN1122

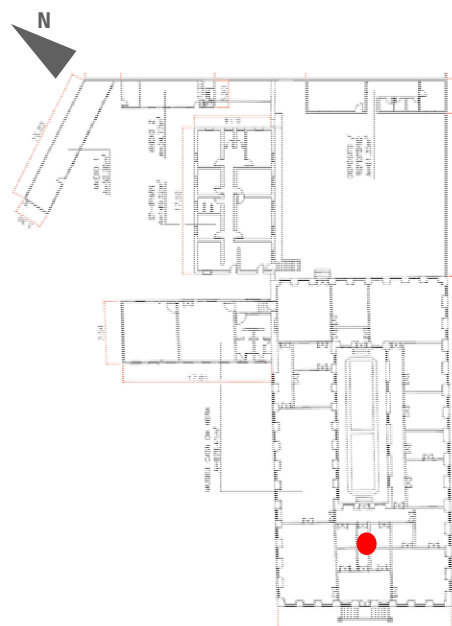

DSC01896


DSCN1122

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

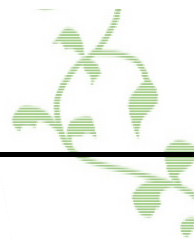

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Alcova 02



DSC01917




DSC01922

DSC01917

Prospecção pictórica no paramento e trecho com processo de descolamento da argamassa.

DSC01922

Degradação da camada de pintura.

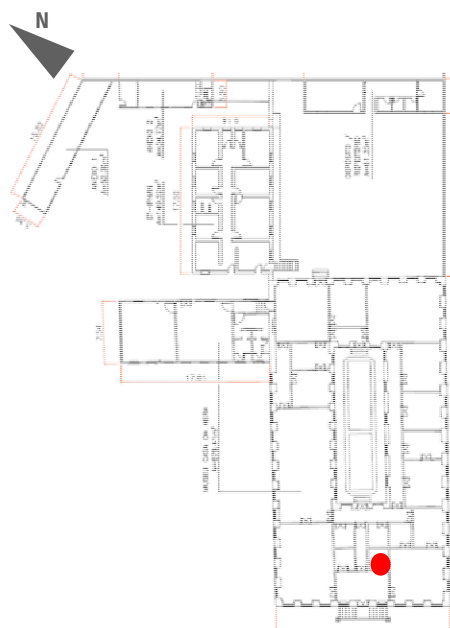

DSC01917

DSC01922

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Salão Comercial



DSC01782



DSC01808



DSCN1172

Fotos: Equipe DMP arquitetura

DSC01782


Fissura na alvenaria

DSC01808

Perda parcial da pintura do rodapé

DSCN1172

Perda da argamassa de revestimento e descolamento do papel de parede

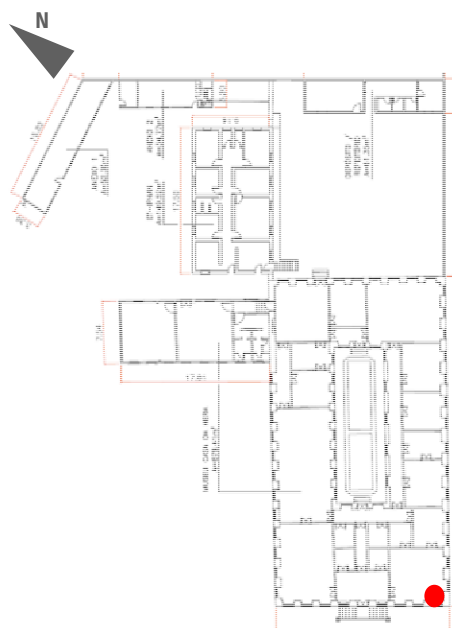

planta esquemática do conjunto

DSC01782

DSC01808

DSCN1172

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Alcova 05



DSC01828

DSC01828


Fissura junto ao rodapé.

DSCN1185

Desnívelamento das peças de madeira do forro



DSCN1185

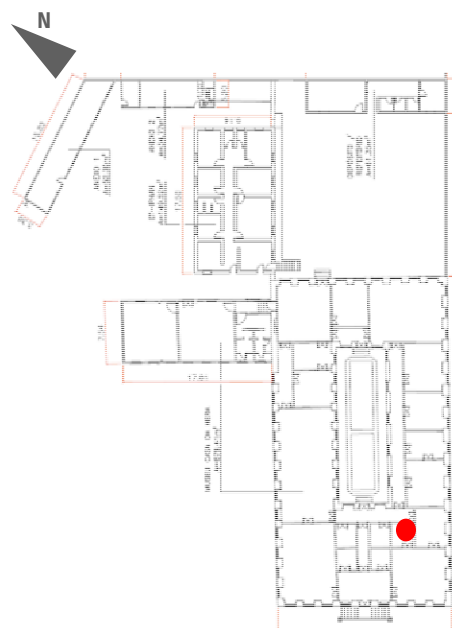


DSC01828
DSCN1185

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

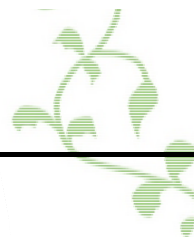

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Escritório



DSCN1219

DSC02030


Pormenor da trinca junto à parede divisória do ambiente contíguo (Quarto 01).

DSC02053

Perda de camada pictórica no trecho superior do rasgo em chanfro da janela.



DSC02053

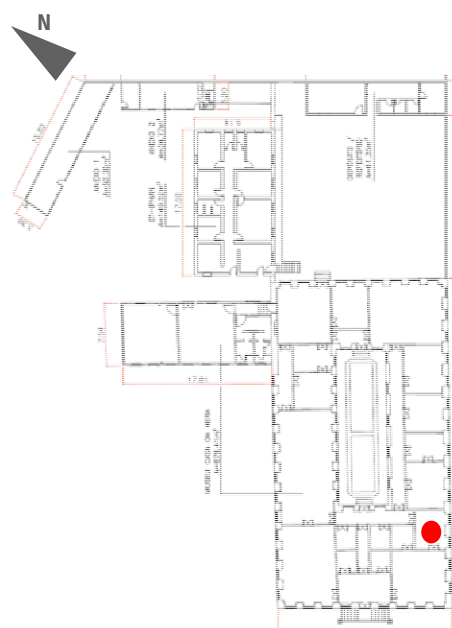

DSC02030


DSC02053

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

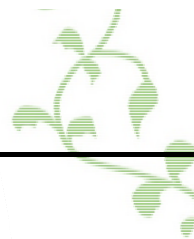

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Corredor 03



DSCN1311



DSCN1315



DSCN1437

DSCN1311


Trinca em diagonal no peitoril da janela.

DSCN1315

Deslocamento de peças de madeira do forro.

DSCN1437

Trinca em diagonal no canto da parede da janela.

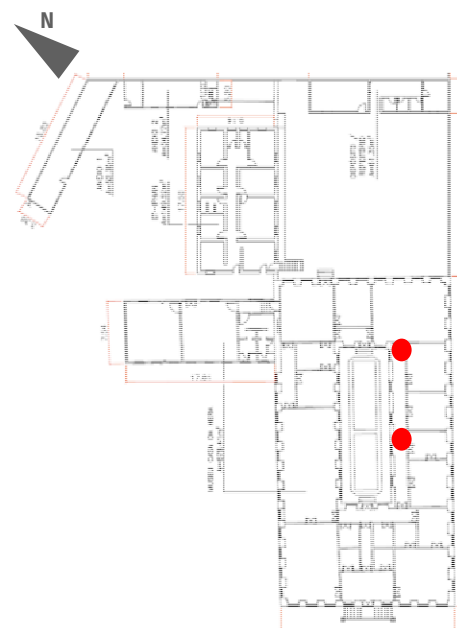

DSCN1311

DSCN1315

DSCN1437

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Alcova 03



DSC02019

Parede com decapagem de repintura que revelou pintura decorativa anterior.

DSC02021


Parede com decapagem de repintura que revelou pintura decorativa anterior e peças de madeira do forro com deslocamento.

DSC02019



DSC02021

Fotos: Equipe DMP arquitetura

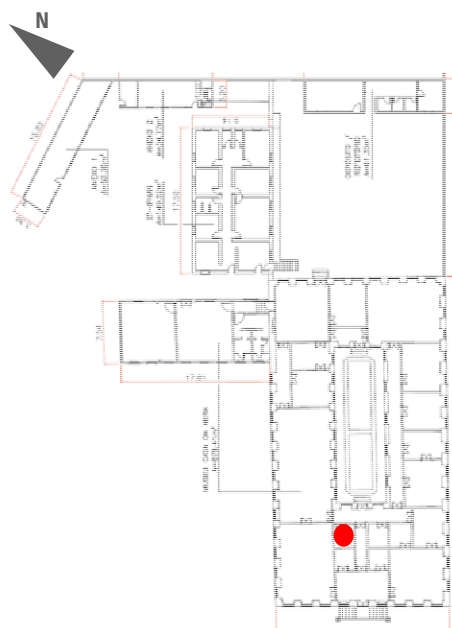

DSC02019

DSC02021

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Alcova 04



DSC01986

DSC01986


Estufamento da argamassa no paramento junto ao piso.

DSC01996

Mancha de presença de água na alvenaria, proveniente do forro. Parte faltante localizada no reboco próximo ao forro. Trinca vertical na alvenaria entre a cercadura da porta e o forro. Degradação da pintura no forro e deslocamento da peça de madeira.



DSC01996

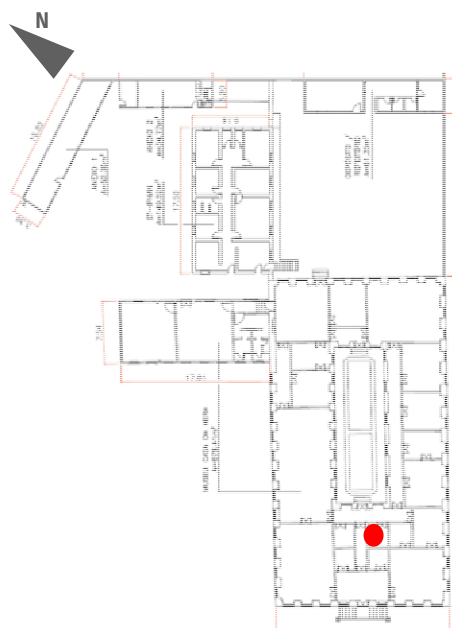


DSC01986
DSC01996

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitectura.com contato@aeparquitectura.com

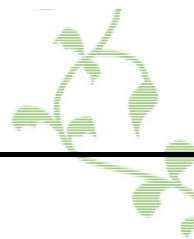

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Corredor 02



DSC01935




DSC01950

DSC01935

Área com decapagem de repintura que revelou pintura decorativa e trecho menor com perda de camada pictórica.

DSC01950

Forro com degradação da camada de pintura e deslocamento das peças de madeira.

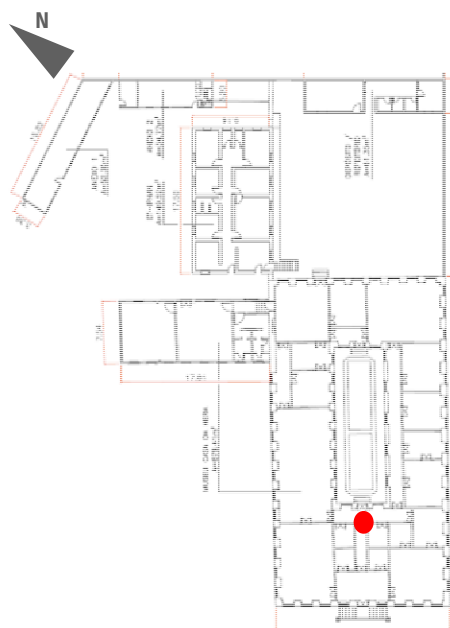

DSC01935


DSC01950

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitectura.com contato@aeparquitectura.com

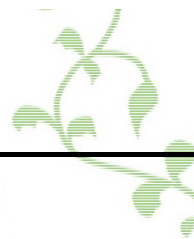

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Corredor 02



DSC01960

DSC01960


Aspecto geral da área que teve decapagem de repintura que revelou pintura decorativa anterior.

DSC01973

Trecho com estufamento da argamassa sob o peitoril da janela, e intervenção inadequada junto ao rodapé.



DSC01973

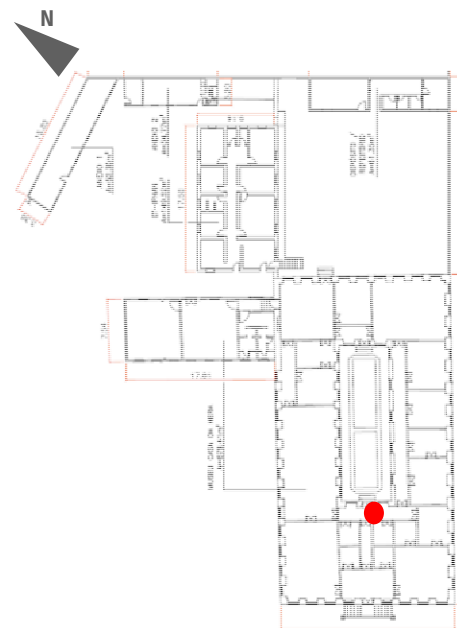

DSC01960

DSC01973

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Quarto 01



DSC02089

DSC02089


Paramento que apresenta prospecção pictórica, com degradação generalizada da camada pictórica, fissuras generalizadas e diversos trechos com argamassas de revestimento em processo de desprendimento.

DSCN1467

Forro com degradação generalizada da camada pictórica e desnivelamento generalizado de peças de madeira.



DSCN1467

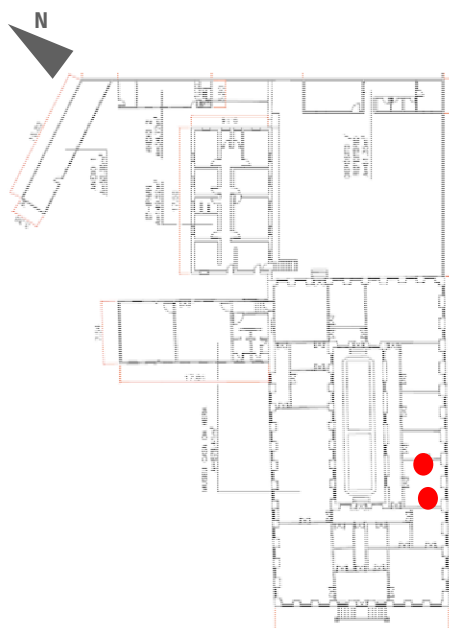

DSCN1467


DSC02089

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

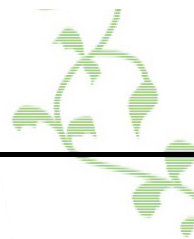

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Quarto 02



DSC02165

DSC02165


Trinca vertical na ligação entre o paramento da fachada e o paramento perpendicular que separa este ambiente do quarto 03.

DSC02167

Degradação da pintura do forro e desnivelamento de peças de madeira.



DSC02167

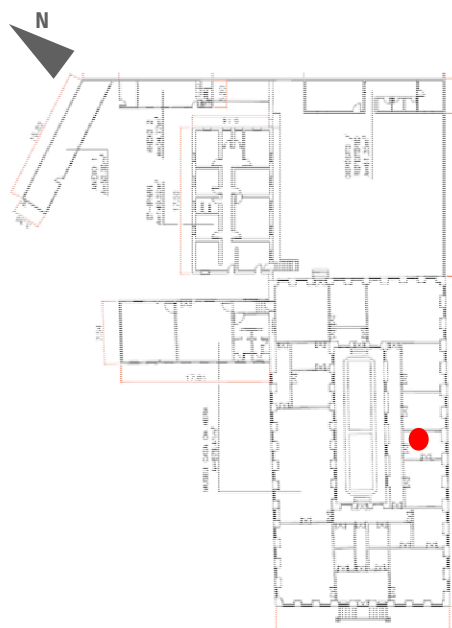

DSC02165

DSC02167

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Quarto 03



DSC02213

DSC02213


Estufamento na argamassa, degradação da camada pictórica e presença de trinca.

DSCN1522

Trinca na ligação entre o paramento perpendicular e o paramento da fachada.



DSCN1522

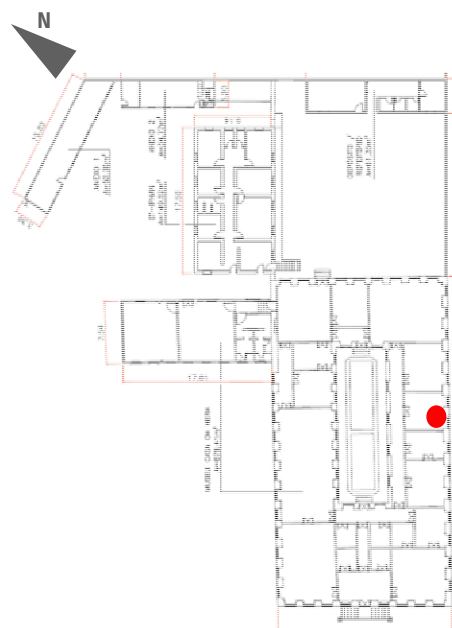

DSC02213

DSCN1522

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Biblioteca



DSCN1570

Trincas verticais partindo das extremidades da padieira em direção ao forro.


DSCN1577

Fissuras na base da parede em trecho em processo de desprendimento.

DSCN1570



DSCN1577

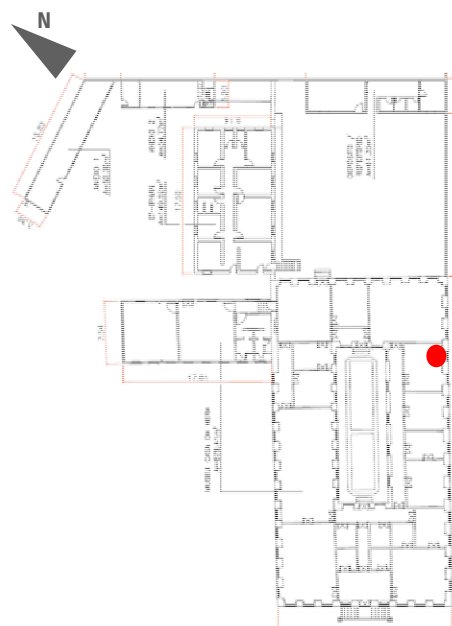

DSCN1570

DSCN1577

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitectura.com contato@aeparquitectura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Sala de Jantar



DSC02277

Aspecto geral da degradação da camada de pintura e do desnivelamento no forro.


DSCN02257

Pormenor do desnivelamento do forro.

DSC02277



DSC02257

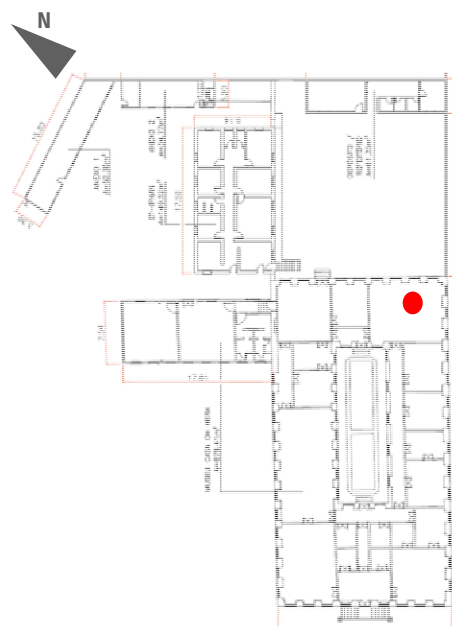

DSC02277

DSCN2257

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitectura.com contato@aeparquitectura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Quarto 04



DSCN1672

DSCN1672


Intervenção inadequada na alvenaria.

DSCN1674

Perda de argamassa sob o peitoril da janela com exposição da peça estrutural de madeira.



DSCN1674

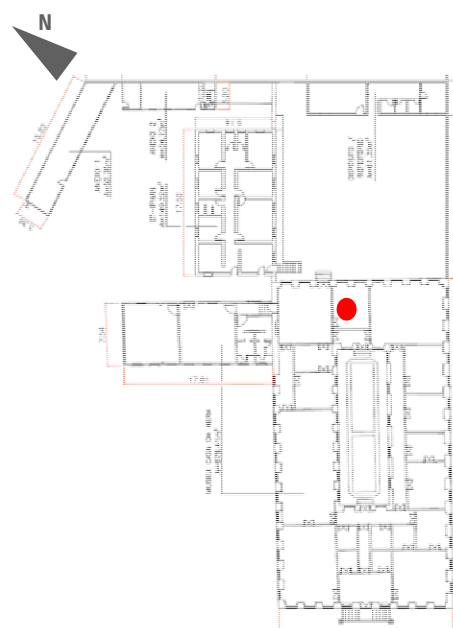

DSCN1672

DSCN1674

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Corredor 04



DSC02290

Rachadura vertical no paramento perpendicular à fachada do pátio.

DSC02297


Degradação da camada pictórica e desnível do forro.

DSC02290



DSC02297

Fotos: Equipe DMP arquitetura

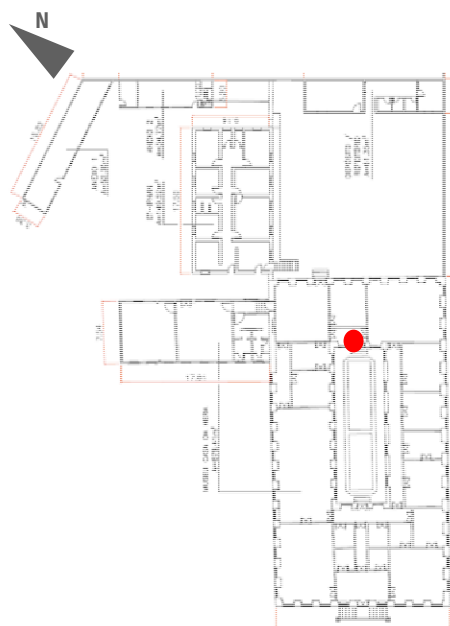

DSC02290

DSC02297

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Copa



DSCN1655

DSCN1655


Fissura vertical na argamassa junto à ombreira das portas, fissuras e trincas generalizadas na base da parede e degradação generalizada da pintura.

DSCN1744

Trinca na cercadura da porta.



DSCN1744

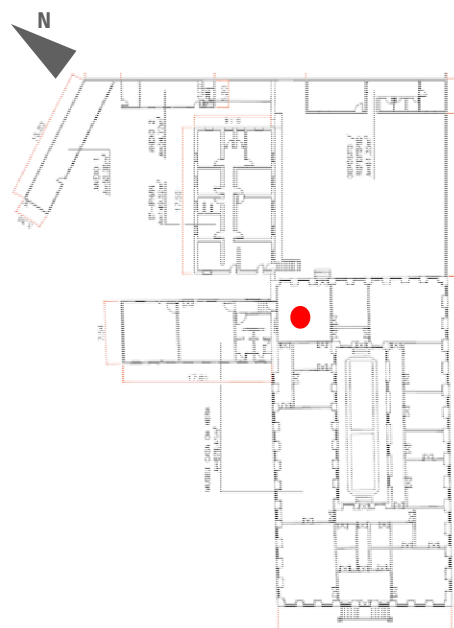

DSCN1655

DSCN1744

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017


Quarto 04



DSCN1675

Intervenção anterior com argamassa nova executada.

DSCN1675

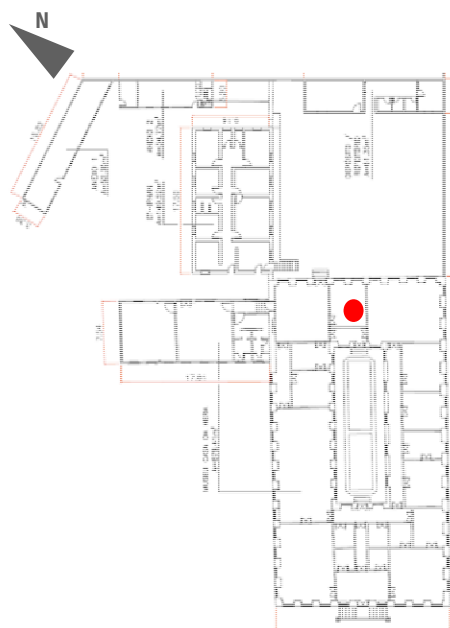

DSCN1675

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Quarto 05



DSCN1700

DSCN1700


Intervenção anterior com argamassa nova executada.

DSCN1714

Fissura no encontro entre as paredes.



DSCN1714

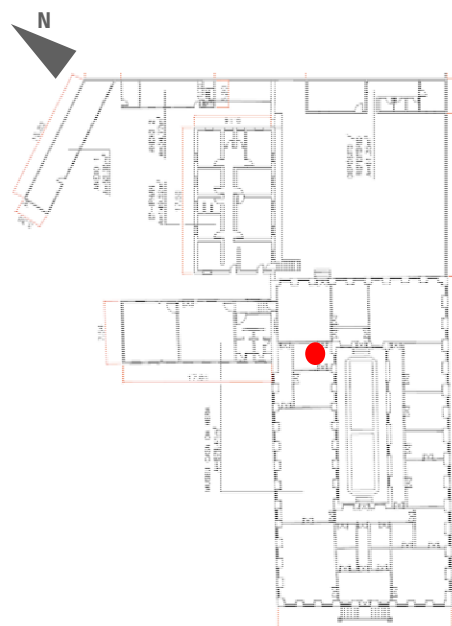


DSCN1700
DSCN1714

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

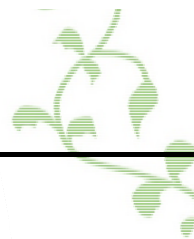

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Corredor 05



DSCN1757

DSCN1757


Fissuras verticais no alinhamento da cercadura das portas a partir da verga.

DSCN1781

Fissura vertical junto ao forro e estufamento da argamassa.



DSCN1781

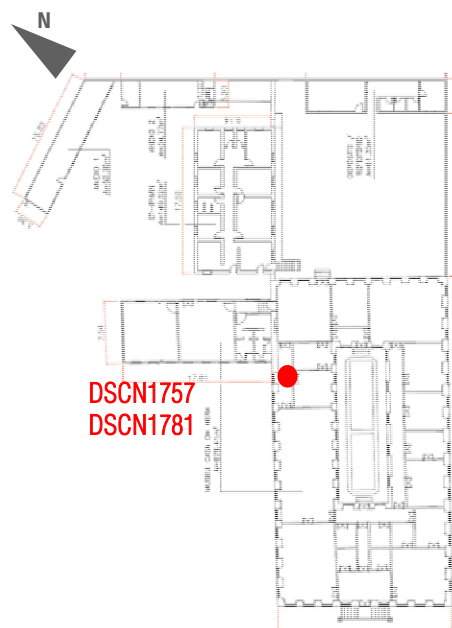

DSCN1757
DSCN1781

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Quarto 06




DSCN1791

DSCN1791

Manchas de umidade provenientes do forro e ao longo do paramento.

DSCN1799

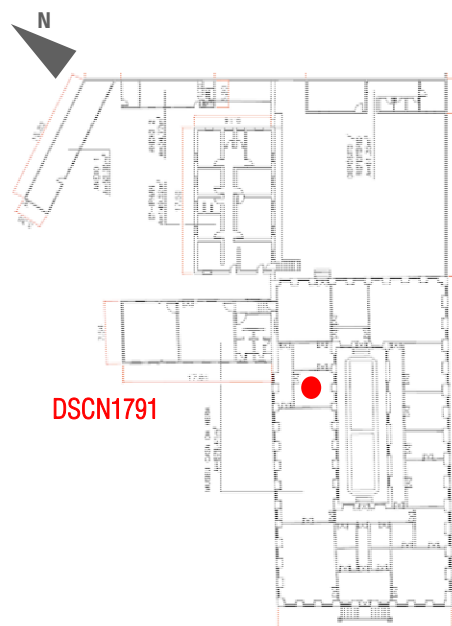

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Salão Amarelo




IMG_5877

IMG_5877


Pormenor da intervenção inadequada no forro com alteração da camada pictórica.

DSCN1831

Aspecto geral da intervenção inadequada no forro com alteração da camada pictórica.

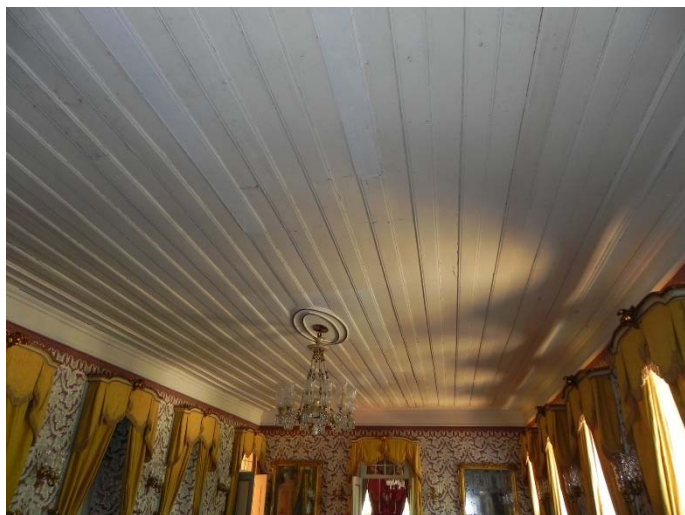

DSCN1831

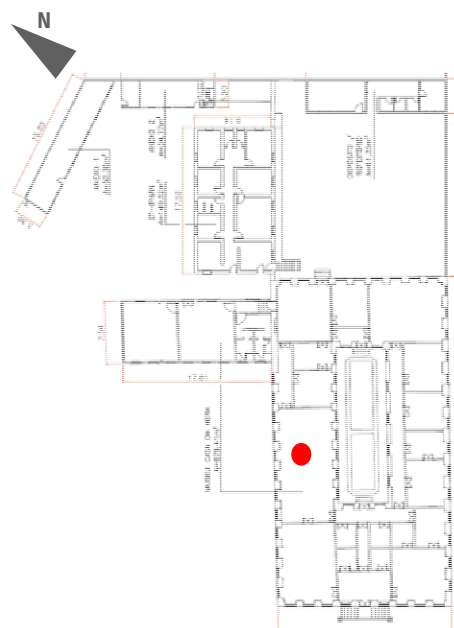


IMG_5877

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

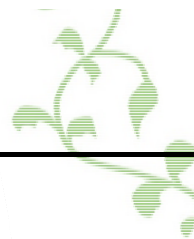

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Salão Vermelho



IMG_5876

Fissura na argamassa com danos no papel de parede junto a uma das portas.


DSCN1886

Desnivelamento do forro e degradação da camada pictórica.

IMG_5876



DSCN1886

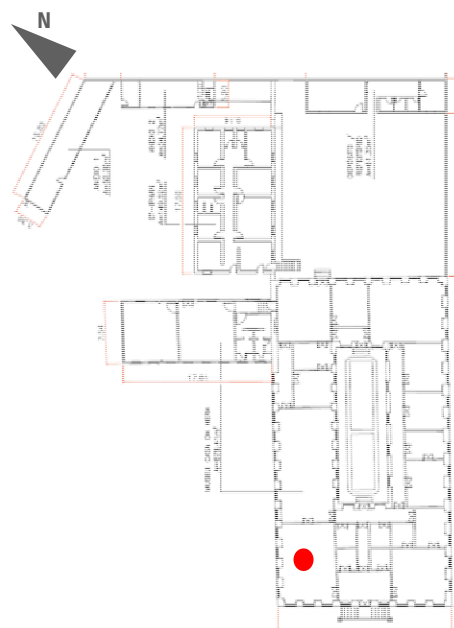

IMG_5876


DSCN1886

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com

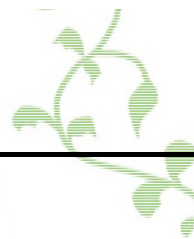

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Corredor 06



DSCN2160

DSCN2160


Mancha de umidade acima da porta.

DSCN2166

Perdas na argamassa de revestimento e sujeidade.



DSCN2166

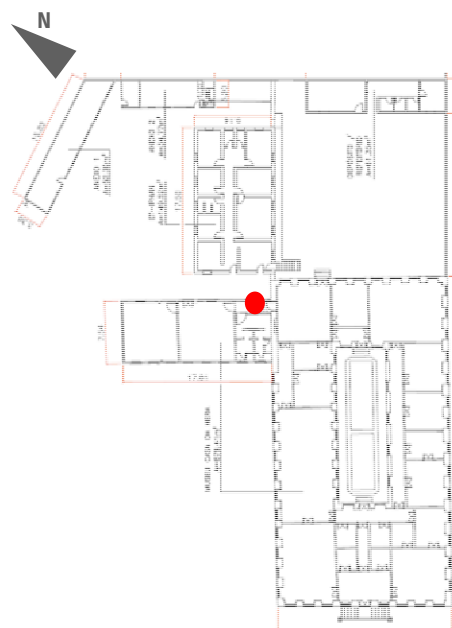

DSCN2160

DSCN2166

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Cozinha



DSCN2204

DSCN2204


Fissuras na argamassa.

IMG_6005

Descontinuidade e estufamento na argamassa no trecho de vedação da tesoura.



IMG_6005

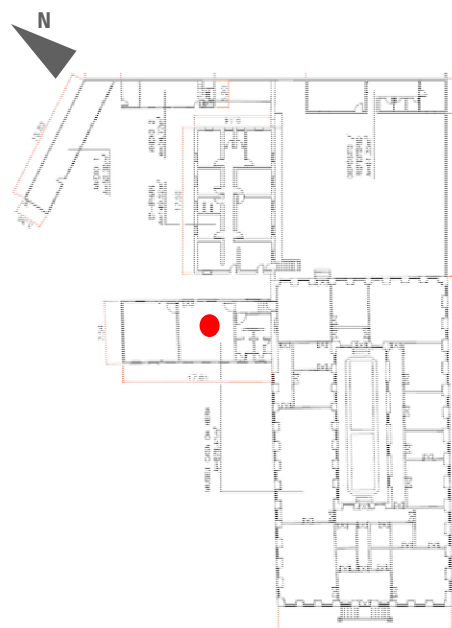

DSCN2204


IMG_6005

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitectura.com contato@aeparquitectura.com

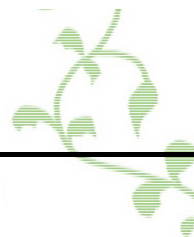

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017


Hall banheiros



P1050117

P1050117

Intervenção com argamassa nova finalizada de forma inadequada.

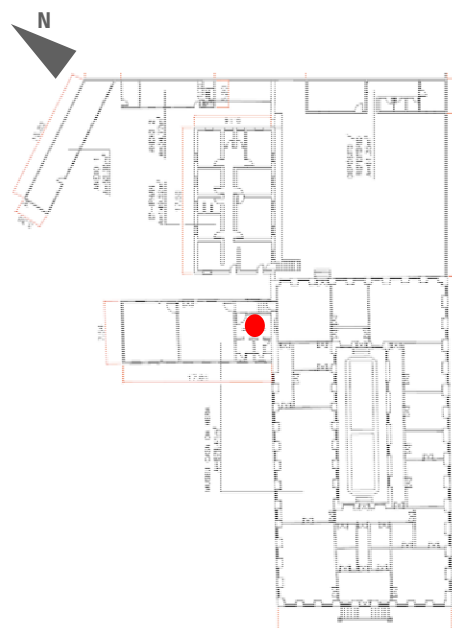

P1050117

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com




PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Sanitário Feminino

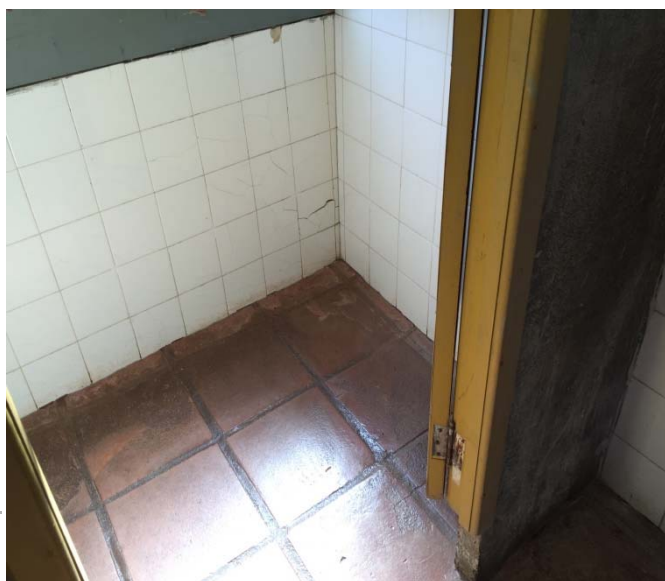

IMG_6123

IMG_6123

Esfoliação do elemento cerâmico.



IMG_6123

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com




PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala

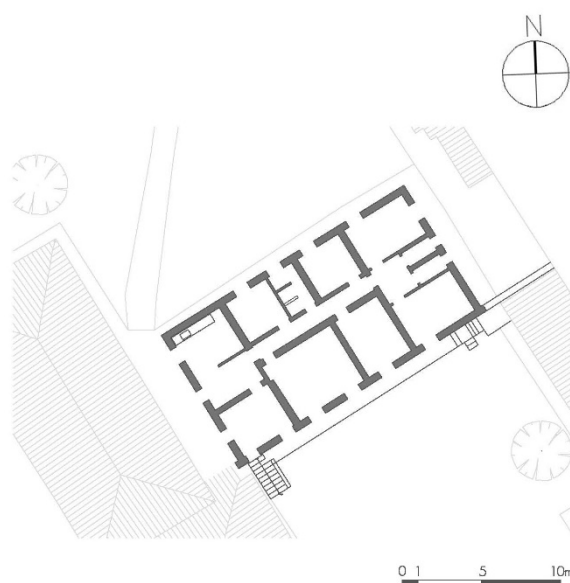

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Sudoeste



P1030614

P1030614


Partes faltantes no embasamento da edificação.
Perda generalizada da camada pictórica.



DSCN0999

DSCN0999

Intervenção anterior na fachada com argamassa
fora do padrão.

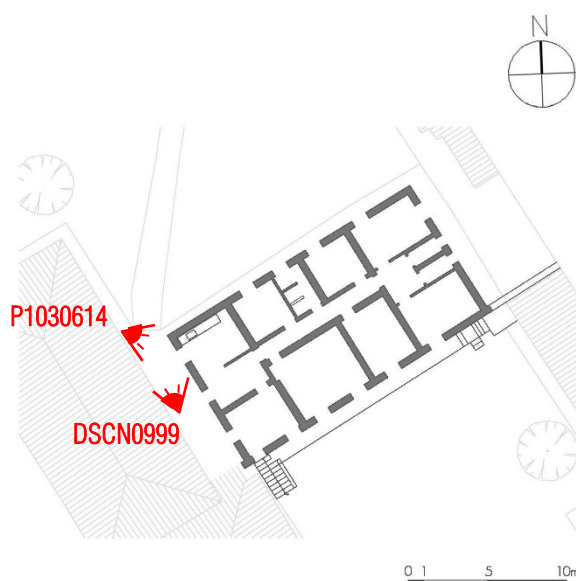

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Sudoeste



DSCN2064




DSCN2070

DSCN2064

Trinca vertical junto ao cunhal do edifício. Intervenção anterior com argamassa fora do padrão para colmatação de trinca. Perda generalizada da camada pictórica.

DSCN2070

Trinca vertical a partir do cachorro do beiral. Intervenção anterior com argamassa fora do padrão para vedação de caibros que foram anteriormente chumbados na fachada para viabilizar cobertura externa ao edifício e para colmatação de trinca. Perda generalizada da camada pictórica.

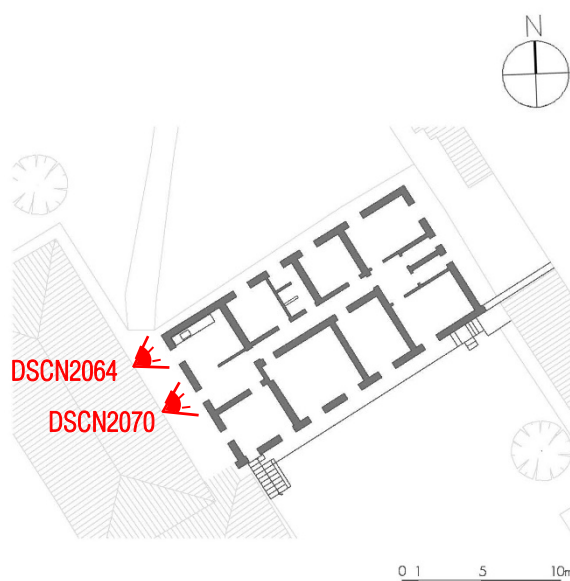

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Sudoeste



DSCN2065

DSCN2065


Mancha de ataque biológico no embasamento de chapisco. Perda da camada pictórica.



P1030610

P1030610

Lacuna e mancha de sujeira no embasamento de chapisco.

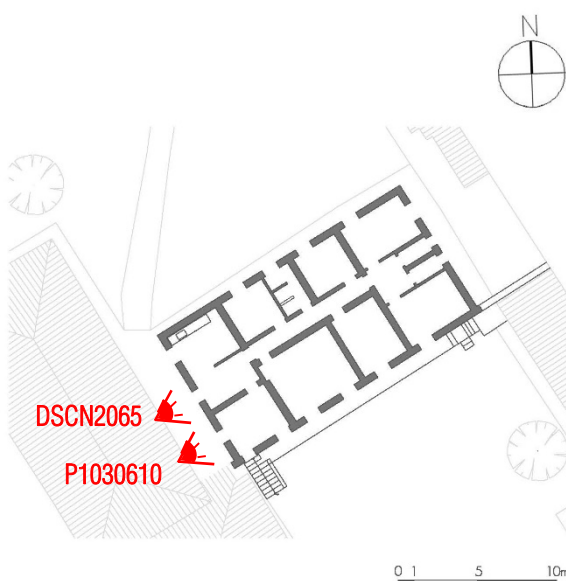

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Noroeste

DSCN2061



Intervenção anterior na fachada com argamassa fora do padrão após demolição de alvenarias que se encontravam ligadas ao volume nesse ponto. Janela de prospecção que expõe sistema construtivo (alvenaria de adobe). Tubulação de esgoto aparente. Ao fundo, manchas de umidade no embasamento chapiscado.


DSCN2061

DSCN2060



Intervenção anterior na fachada com argamassa fora do padrão, intervenção inadequada de instalações elétricas e janela de prospecção de sistema construtivo (alvenaria em adobe).

DSCN2060

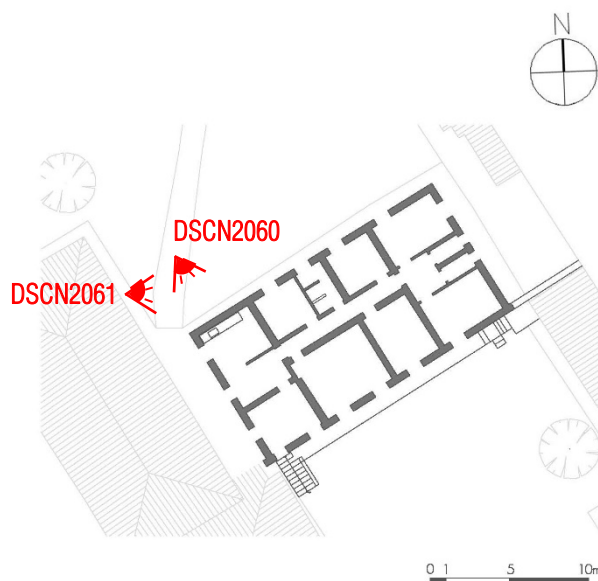

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitectura.com contato@aeparquitectura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Noroeste



DSCN2053



DSCN2056

DSCN2053

Intervenção anterior fora do padrão do revestimento da fachada para colmatação de fissuras verticais na alvenaria. Manchas de umidade e ataque biológico no embasamento de chapisco.

DSCN2056

Intervenção anterior fora do padrão do revestimento da fachada para colmatação de fissuras verticais na alvenaria. Lacunas no encontro do chapisco com a calçada.



Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Noroeste



DSCN2057

DSCN2057

Intervenção anterior na fachada com argamassa fora do padrão para colmatação de fissura. Manchas de umidade e ataque biológico no chapisco.



DSC01749

DSCN2056

Manchas de umidade no trecho superior do muro. Descontinuidade da argamassa junto ao marco da porta. Manchas de umidade no embasamento. Fissuras generalizadas no paramento.



Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Nordeste



P1030636

P1030636


Intervenção anterior fora do padrão que indica fissura colmatada. Fissuras à partir do peitoril das janelas.



DSCN2041

DSCN2041

Fissura vertical a partir do cachorro do beiral. Fissura a partir do peitoril da janela. Perda de trecho do peitoril em argamassa.

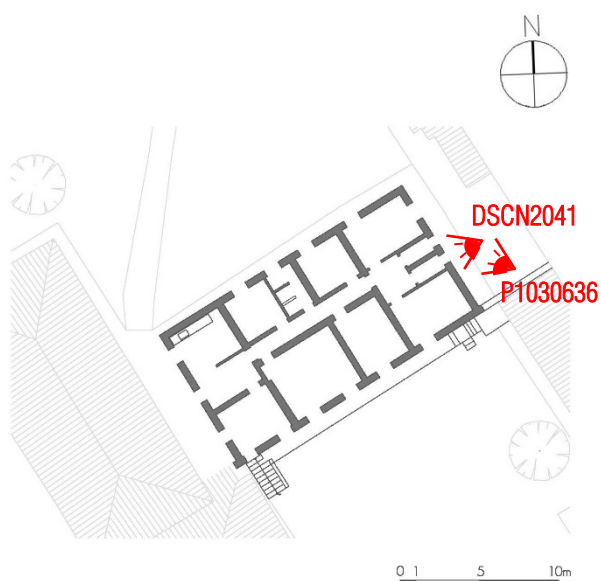

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Nordeste



DSCN2051

Intervenção anterior fora do padrão que indica fissura colmatada. Telhas com ataque biológico. Perda generalizada da camada pictórica.


DSCN2051



DSCN2043

DSC01669

Fissuras horizontais e verticais a partir do peitoril das janelas. Perda generalizada da camada pictórica.

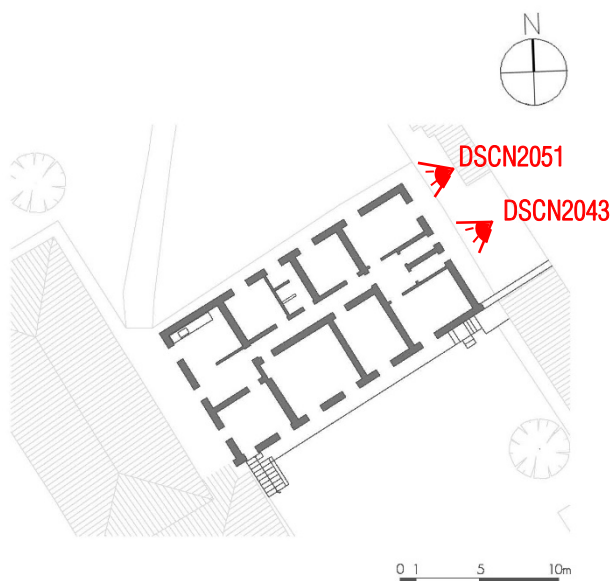

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Sudeste



P1030638

P1030638


Mancha de umidade e ataque biológico no embasamento chapiscado. Ataque biológico generalizado na plataforma de pedra. Janela de prospecção na fachada. Perda generalizada da camada pictórica.



P1050131


P1050131

Mancha de umidade e ataque biológico no embasamento chapiscado. Ataque biológico generalizado na plataforma de pedra. Janela de prospecção na fachada. Perda generalizada da camada pictórica. Mancha de umidade no trecho superior do muro contíguo ao edifício.

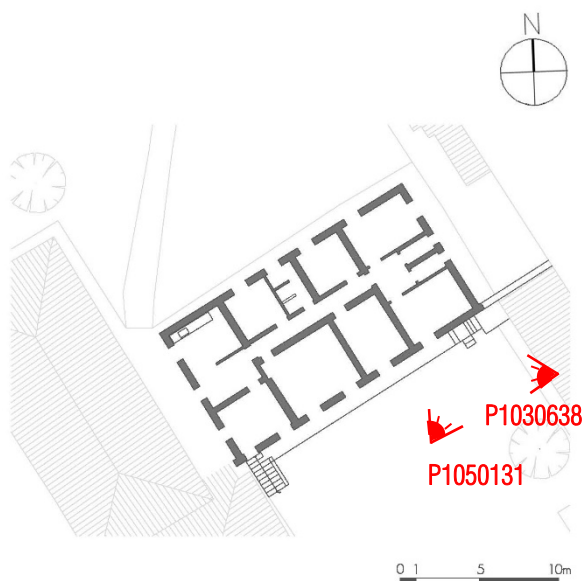

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

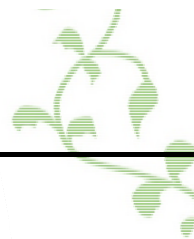

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Sudeste



DSCN1016



DSCN1015

DSCN1016

Pormenor da mancha de umidade e ataque biológico no embasamento chapiscado e do ataque biológico generalizado no embasamento de pedra. Perda generalizada da camada pictórica. Presença de vegetação invasora na plataforma de pedra.


DSCN1015

Intervenção anterior fora do padrão que indica fissura colmatada desde o cachorro até o embasamento chapiscado. Pormenor da mancha de umidade e ataque biológico no embasamento chapiscado e do ataque biológico generalizado no embasamento de pedra. Perda generalizada da camada pictórica. Presença de vegetação invasora na plataforma de pedra.



Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

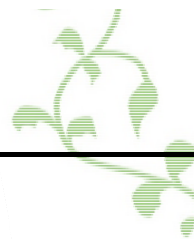

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Sudeste



DSCN1013

DSCN1013


Mancha de umidade e ataque biológico na fachada proveniente do extravasamento da calha. Intervenção anterior, escada de alvenaria. Mancha de umidade e ataque biológico no embasamento chapiscado e do ataque biológico generalizado no embasamento de pedra. Perda generalizada da camada pictórica. Presença de vegetação invasora na plataforma de pedra.



DSCN2031


DSCN2031

Fissura no peitoril em argamassa cimentícia.

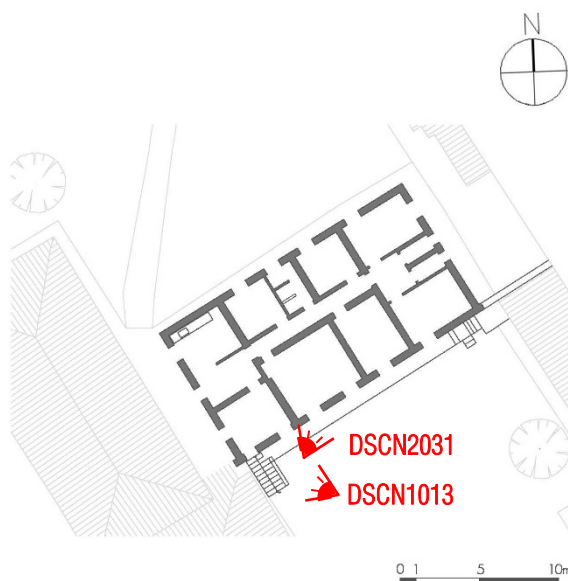

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

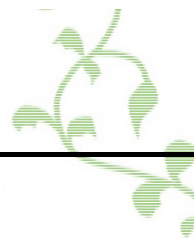

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Fachada Sudeste



DSCN1981

DSCN1981


Pormenor de intervenção anterior fora do padrão que indica fissura colmatada.



DSCN1984

P1030587

Pormenor do trecho onde foi realizada prospecção em que se vê vedação de vão com tijolos recentes. No canto superior direito, mancha de umidade proveniente do topo do muro.

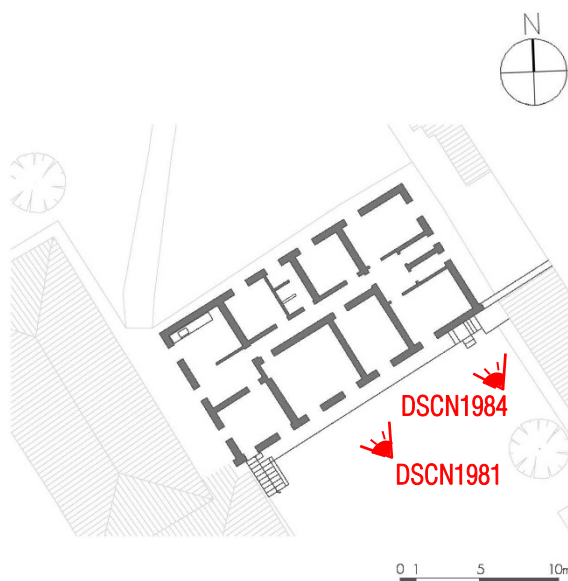

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Interior



DSC02530

DSC02530


Mancha de umidade no piso próximo a um dos acessos ao edifício.



DSC02539

DSC02539

Pulverulência no rodapé de argamassa.

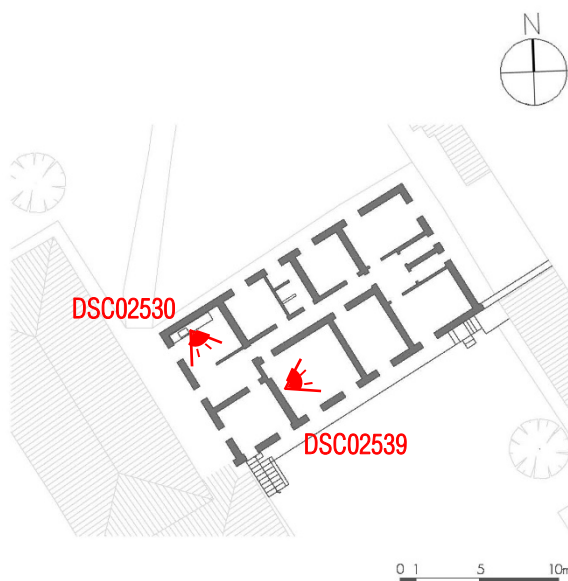

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Interior



DSC02548

DSC02548


Umidade ascendente no paramento com pulverulência do rodapé de massa, deslocamento da argamassa de revestimento, e perda da camada pictórica.



DSC02560

DSC02560

Umidade ascendente no paramento com pulverulência do rodapé de massa, deslocamento da argamassa de revestimento, e perda da camada pictórica.

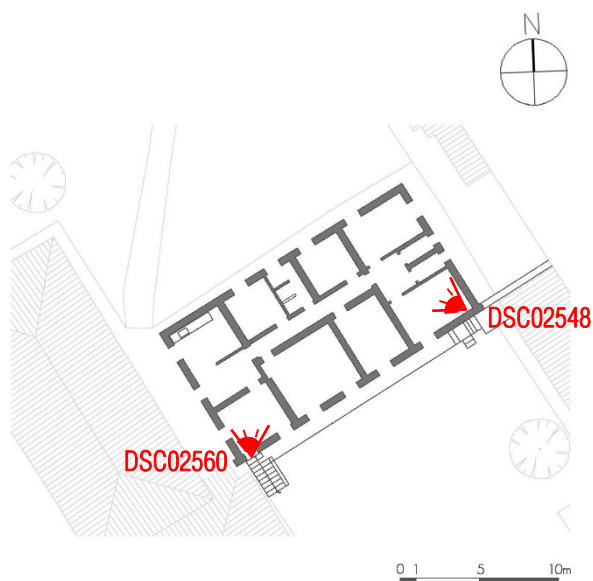

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitectura.com contato@aeparquitectura.com



PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Interior



DSC02556

Umidade ascendente no paramento com pulverulência do rodapé de massa, deslocamento da argamassa de revestimento, e perda da camada pictórica.


DSC02566



DSC02579

Umidade ascendente no paramento com pulverulência do rodapé de massa, deslocamento da argamassa de revestimento, e perda da camada pictórica.

DSC02579

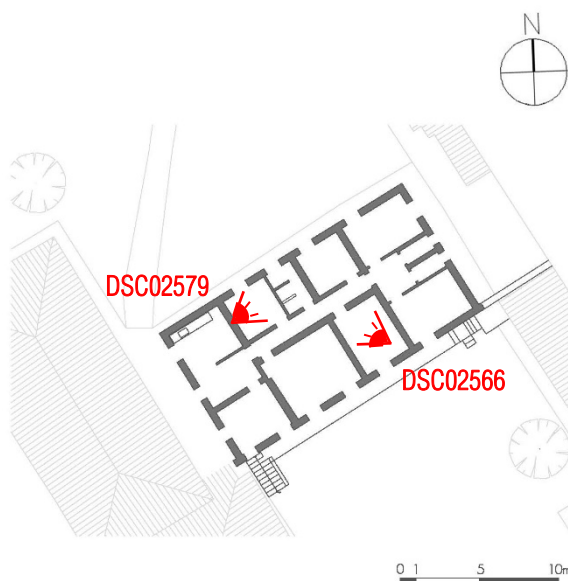

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com




PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017


Antiga Senzala – Interior

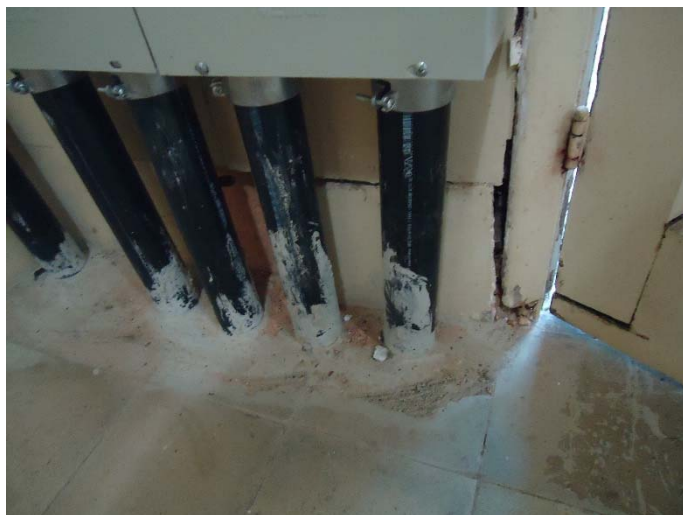

DSC02582

DSC02582

Intervenção anterior com instalação elétrica aparente com finalização inadequada.

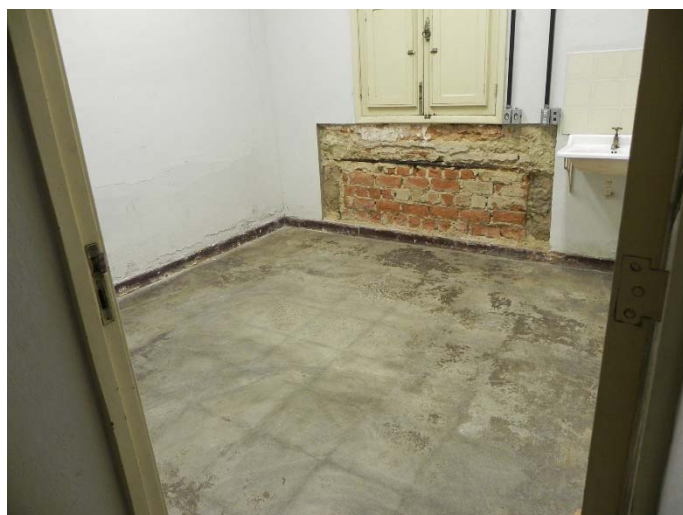


DSCN0973

DSCN0973

Umidade ascendente no paramento com pulverulência do rodapé de massa, deslocamento da argamassa de revestimento, e perda da camada pictórica.


Prospecção no paramento identificou vedação com alvenaria de vão de porta delimitado por alvenaria de adobe.

Piso cimentado em que se vê marcação de piso quadriculado sob o cimentado.

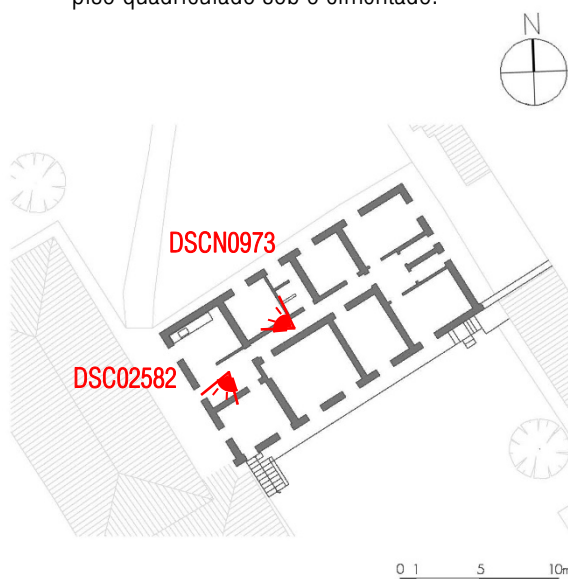

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

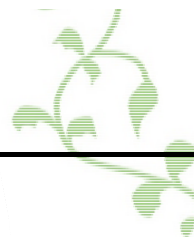

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Interior



DSC02590

DSC02590


Umidade ascendente no paramento com pulverulência do rodapé de massa, deslocamento da argamassa de revestimento, e degradação do marco da porta e do alisar.



DSC02608


DSC02590

Umidade ascendente no paramento com pulverulência do rodapé de massa, deslocamento da argamassa de revestimento, e degradação do marco da porta e do alisar.

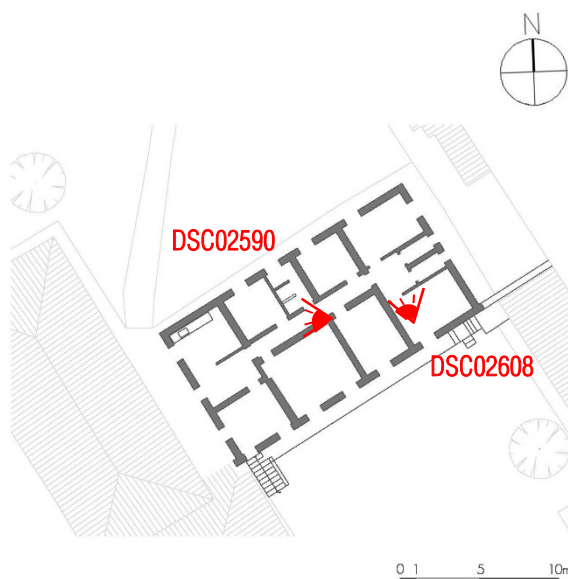

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

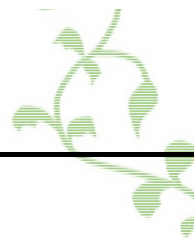

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Interior



DSCN0978

DSCN0978


Umidade ascendente no paramento com pulverulência do rodapé de massa, deslocamento da argamassa de revestimento, e degradação do marco da porta e do alisar.



DSCN0987


DSCN0987

Pormenor da umidade ascendente no paramento com pulverulência do rodapé.

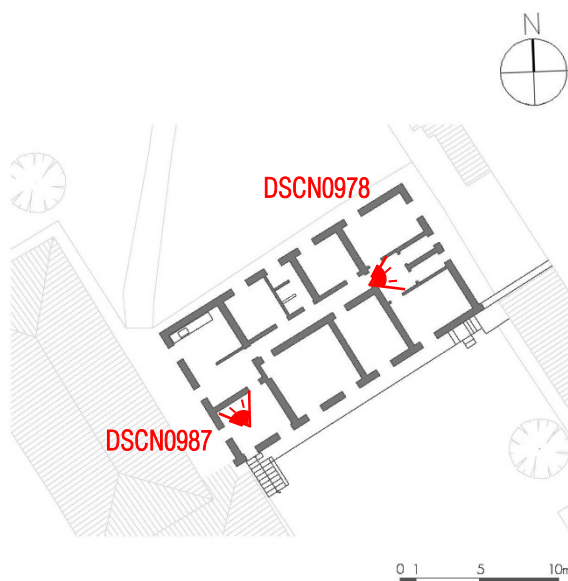

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

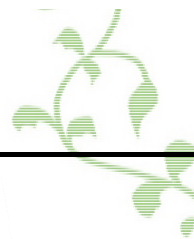


PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA

Vassouras - RJ

Mapeamento de danos – Relatório fotográfico

abril/2017

Antiga Senzala – Interior

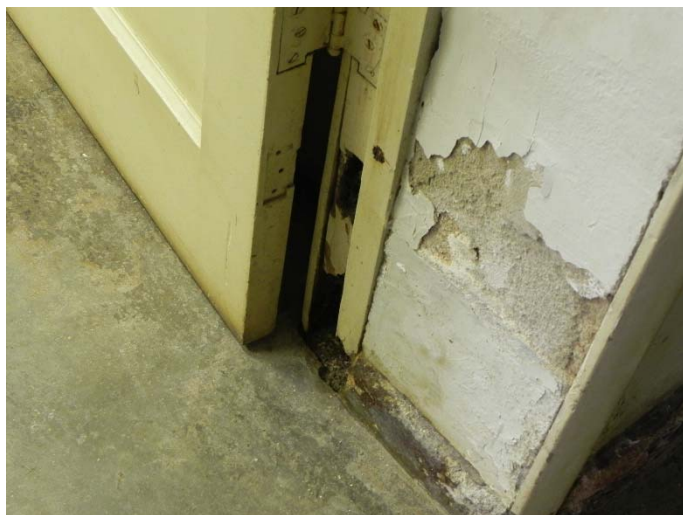

DSCN0978

DSCN0978

Umidade ascendente no paramento com pulverulência do rodapé de massa, deslocamento da argamassa de revestimento, e degradação do marco da porta e do alisar.




DSCN0976

DSCN0976

Umidade ascendente na base do paramento, deslocamento da argamassa de revestimento, e perda da camada pictórica.

Piso cimentado em que se vê marcação de piso quadriculado sob o cimentado.

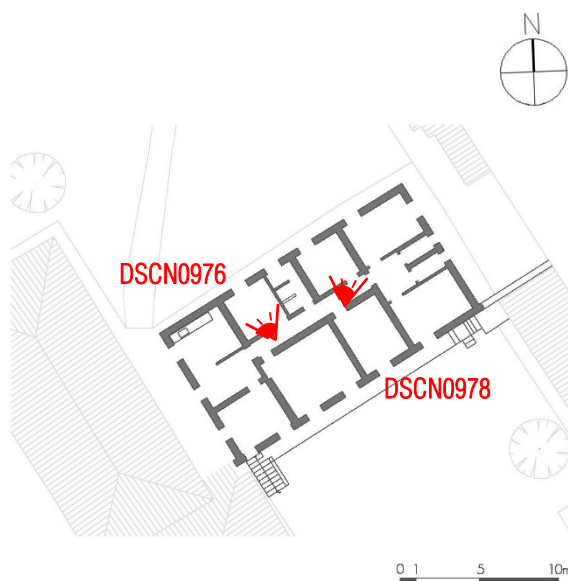

Fotos: Equipe DMP arquitetura

planta esquemática do conjunto

A&P ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua da Graça, nº. 22, fundo, Graça – Salvador – Bahia – CEP 40.150-055
Tel.: (71) 3243-8876 www.aeparquitetura.com contato@aeparquitetura.com